



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.06E

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00635/25
Data zlecenia 18 wrzesień 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka FIAT
Model DUCATO
Numer rejestracyjny DX20901
Rok produkcji 2019
Numer VIN ZFA25000002K68209

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z programu Eurotax	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT EUROTAX

Nr zlecenia
Nr rejestracyjny

VHS00635/25
DX20901

Raport wykonano w systemie Eurotax firmy Autovista. Raport Eurotax stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	19380
Numer sprawy	VHS00635/25
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	28.09.2025
Wycena na dzień	28.09.2025
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX20901 / ZFA25000002K68209
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	11.04.2019 / 77
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	214 550 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	18.09.2025
Lakier	----

Marka	FIAT
Model	Ducato 33 MultiJet Euro 6 2287ccm - 130KM 3,3t 16-19
Typ	Ducato 33 MJ L3H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2287
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 300
Masa własna / ładowność	1 975 / 1 325
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Drzwi boczne przesuwne prawe
- Fotel pasażera podwójny
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości
- Komputer pokadowy
- Lusterka prawe i lewe ustawiane mechanicznie
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Skrzynia biegów manualna
- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- Tapicerka materiałowa
- Wspomaganie kierownicy
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Immobilizer
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Przegroda stała bez szyby
- System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę)
- Światła do jazdy dziennej
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujnik parkowania tylne (V)
- Deska rozdzielcza Techno (V)
- Drzwi boczne przesuwne lewe (V)
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 260 stopni (V)
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni (V)


- Fotel pasażera dwumiejscowy ze schowkiem (V)
- Kamera cofania (V)
- Klimatyzacja manualna (V)
- Klucz z pilotem, dodatkowy (V)
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane (V)
- Panel zegarów "Comfort" (V)
- Półka pod sufitem (V)
- Radio CD Uconnect + ekran dotykowy 5 cali, z nawigacją (V)
- Światła do jazdy dziennej LED (V)
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)
- Zamykany schowek pomiędzy fotelami (V)
- Zderzak przedni lakierowany w kolorze białym (V)
- Zestaw dla palaczy (V)



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER

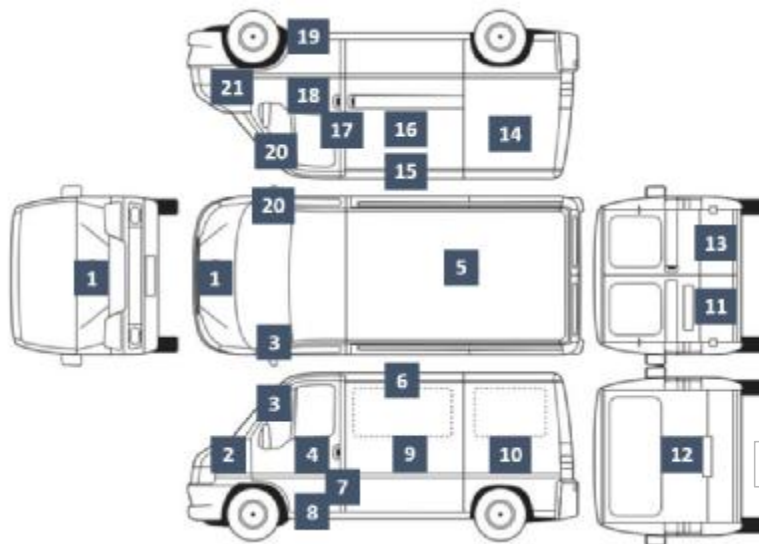

rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	150 - 200
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental ContiVanContact	PP	215/70/R15	4,8
Continental ContiVanContact	PL	215/70/R15	3,5
Bridgestone duravis	TP	215/70/R15	4,8
Bridgestone duravis	TL	215/70/R15	5,8
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	UBYTEK W KAROSERII/DZIURA
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWA	ZARYSOWANIE
LAMPA TYLNA PRAWA	PĘKNIĘCIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWA	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWA	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWA	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	PRZEPALENIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI ŚRODKOWY	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE

Uwagi do opisu nadwozia i wnętrza

odpryski lakier w części dachu nad szybą; uszczelka drzwi PL – uszkodzenie; BŁOTNIK PP – zarysowanie/wgniecenie; OPONA PP – rozcięta; kpl. Ogumienie w złym sanie; pedał sprzęgła nadmierne zużycie;



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANIE NUMERU VIN

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

STAN DROGOMIERZA

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

STWIERDZONO - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY DZIAŁANIA

INNE

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ

- Nieprawidłowa praca sprzęgła "bierze wysoko", błąd na desce rozdzielczej w zakresie wspomagania kierownicy; jazda pojazdem nie jest elastyczna w czasie, do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	215	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

























ZDJĘCIA USZKODZEŃ












































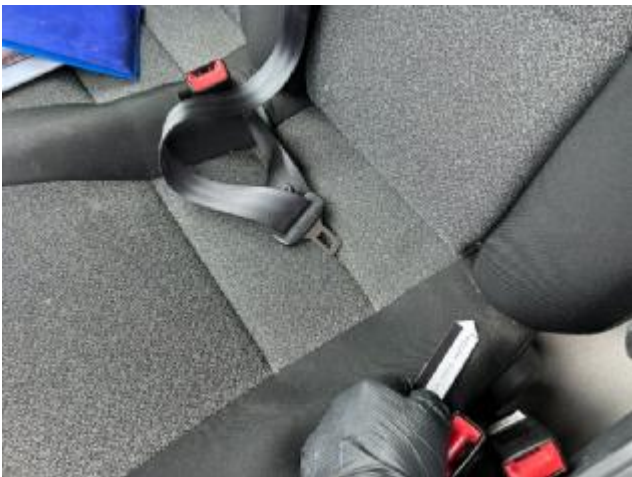





DOKUMENTY POJAZDU



