

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 15.10.2025

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 16.10.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAV 4500766.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WP0ZZZ994RS235327**

Marka: **PORSCHE**

Nr rejestracyjny: **WI065NL**

Model pojazdu: **911 Carrera (992) MR`19 E6d**

Nr Info-Ekspert: **047-00426**

Wersja: **4 Aut.**

Rok produkcji: **2023**

Wskazanie drogomierza

85429 km

Data pierwszej rejestracji

20.12.2023

Data ważności badania technicznego

19.12.2026

Rodzaj nadwozia

cabriolet 2 drzwiowy

Dop. masa całkow.

2040 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2981 ccm / 283kW (385KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / bokser / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent świateł z funkcją oświetlania drogi do domu „Welcome Home”	43	Poduszka powietrzna pasażera
3	Autoalarm	44	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Automatycznie wysuwane zabezpieczenie w razie dachowania	45	Porsche Communication Management (PCM) z nawigacją
5	Bagażnik przedni	46	Przycisk SPORT aktywujący dynamiczne ustawienia silnika i skrzyni biegów
6	Czujnik jakości powietrza i autmoatyczny obieg zamknięty	47	Radio cyfrowe
7	Dach regulowany elektrycznie zdalnie sterowany	48	Reflektory LED
8	Dach składany w kolorze: Black, Blue, Brown, Red	49	Schówek na rękawiczki zamykany
9	Dodatkowe światła LED w przednim zderzaku ze światłami pozycyjnymi i kierunkowskazami	50	Spoiler tylny automatycznie wysuwany i chowany
10	Dywaniki	51	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
11	Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwi w kolorze Diamar Darksilver	52	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
12	Elementy dekoracyjne osłon progów w kolorze czarnym z oznaczeniem modelu	53	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
13	Filtr p/pyłkowy	54	System kontroli ciśnienia w oponach
14	Fotel kierowcy z regulacją oparcia elektryczną	55	System monitorowania pojazdu rozszerzony Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)
15	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	56	System ostrzegania przed kolizją i wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych
16	Fotel pasażera z regulacją oparcia elektryczną	57	System Porsche Traction Management PTM
17	Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną	58	System stabilizacji toru jazdy PSM
18	Fotele przednie sportowe	59	System Start/Stop
19	Funkcja Hold	60	Szyba tylna ogrzewana
20	Gniazdo 12V	61	Szyby atermiczne
21	Grill tylnej pokrywy z pionowymi listwami w kolorze srebrnym (wysoki połysk)	62	Szyby barwione zielone
22	Hamulec postojowy elektryczny	63	Szyby przednie regulowane elektrycznie
23	Immobilizer	64	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24	Kierownica wielofunkcyjna	65	Światła do jazdy dziennej LED
25	Kierownica, uchwyty drzwi, podłokietniki w drzwiach i pokrywa schowka w konsoli środkowej wykończone gładką skórą	66	Światła tylne LED
26	Klamki drzwi automatycznie wysuwane	67	Tarcze kół aluminiowe 19/20" Carrera
27	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	68	Tempomat
28	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	69	Tryb Porsche WET
29	Konsola środkowa wznosząca ze schowkiem	70	Uchwyty na napoje
30	Kurtyny powietrzne boczne	71	Układ wydechowy z dwiema końcówkami w zderzaku
31	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	72	Wieszaki na ubrania na oparciach foteli

32	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	73	Wnętrze w kolorze czarnym
33	Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne	74	Wskaźnik biegu na obrotomierzu
34	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	75	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
35	Napis „PORSCHE” zintegrowany z pasem świetlnym	76	Wyświetlacz środkowy 10,9"
36	Oslona p/wiatrowa sterowana elektrycznie	77	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Oslony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami	78	Zawieszenie aktywne Porsche PASM
38	Oświetlenie wnętrza LED	79	Zestaw wskaźników z centralnie umieszczonym obrotomierzem idwoma 7-calowymi wyświetlaczami TFT
39	Oznaczenie modelu z tyłu w kolorze Light Silver	80	Złącza USB 2 szt. w tunelu środkowym
40	Panele środkowe przednich foteli, boczki i zagłówki przednich foteli pokryte tłoczoną skórą	81	Żaluzje układu chłodzenia aktywne
41	Podsufitka wykończona tkaniną, słupki A obite skórą		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1Asystent parkowania (przód i tył) z kamerą cofania
- Kamera cofania
- Asystent parkowania (przód i tył)
- 2Pakiet Sound Plus
- Głośniki 8 szt.
- Wzmacniacz
- Cyfrowy procesor dźwięku
- 3Porsche Connect Plus
- Moduł komunikacyjny (LTE)
- Moduł karty SIM
- System nawigacji satelitarnej online
- Usługi Porsche Connect
- Dostęp do internetu bezprzewodowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1Asystent parkowania (przód i tył) z kamerą cofania oraz widokiem otoczenia (surround View) (dopłata)
- Kamera cofania
- Asystent parkowania (przód i tył)
- Kamery otoczenia
- 2Dach miękki w kolorze brązowym
- 3Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- 4Fotele przednie sportowe Plus, elektryczna 4-pozycyjna regulacja (dopłata)
- 5Lakier metalizowany Gentian Blue
- 6Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 7Oslony piast z kolorowym herbem Porsche
- 8Pakiet Light Design
- Oświetlenie wnętrza z możliwością zmiany koloru (7 kolorów)
- Oświetlenie wnętrza z możliwością przyciemniania
- Oświetlenie dodatkowe kameralne wokół schowków drzwi, konsoli środkowej oraz z tyłu.
- 9Pakiet Sport Chrono
- 10Pasy bezpieczeństwa w kolorze Racing Yellow
- 11Szyba przednia z pasem p/słonecznym
- 12Tarcze kół aluminiowe 20/21" RS Spyder Design (dopłata)
- 13Układ wydechowy sportowy z końcówkami w kolorze czarnym (dopłata)
- 14Wnętrze wykończone skórą klubową w jednym z kolorów_ Truffle Brown, Agave Green
- 15Zagłówki przednie z emblematem Porsche
- 16Zderzak przedni SportDesign
- 17Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/35 ZR20 95Y PILOT SPORT 4S	5,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/35 ZR20 95Y PILOT SPORT 4S	5,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 305/30 ZR21 (104Y) P ZERO	2,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 305/30 ZR21 (104Y) P ZERO	2,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2023. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 30 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 54 629 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -8,74%.

KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu (-)

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

Jeden klucz (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielec i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Rama szyby czołowej		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
5	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej , wgniecenie na krawędzi.		

6	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
7	Słupek przedni	L	Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy blacharsko-lakierniczej	Ślady „, odcinania „, powłoki lakierowej. „, odkurz,,	
8	Słupek środkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej przez pas bezpieczeństwa.		
9	Błotnik tylny	L	Wgnieciony głęboko	Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy blacharsko-lakierniczej	
10	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		
11	Pokrywa tylna		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej		



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

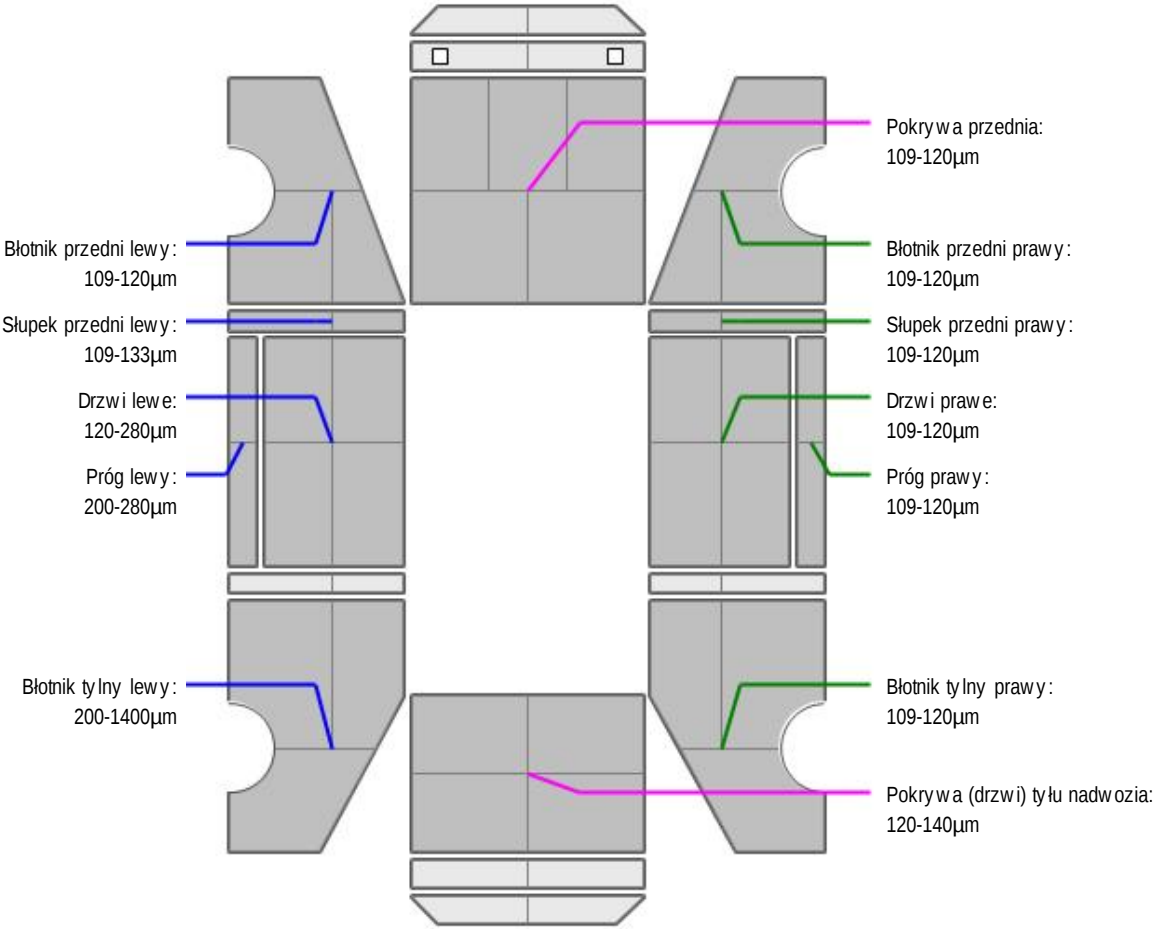

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		109-120µm	
2	Błotnik przedni	L	109-120µm	
3	Próg	L	200-280µm	
4	Słupek przedni	L	109-133µm	
5	Drzwi	L	120-280µm	
6	Błotnik tylny	L	200-1400µm	
7	Błotnik przedni	P	109-120µm	
8	Próg	P	109-120µm	
9	Słupek przedni	P	109-120µm	
10	Drzwi	P	109-120µm	

11	Błotnik tylny	P	109-120µm	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-140µm	

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, odkształcony w części dolnej.	Widoczna różnica w odcieniu względem błotników i pokrywy silnika.	
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
4	Zderzak tylny		Pęknięty, zarysowany. Ślady prowizorycznej naprawy.	Widoczne wytrącenia po naprawie lakierniczej	
5	Lampa zespolona tylna	L	Zawilgocenie wewn.		
6	Szyba przednia		Pęknięcie. Odpryski warstwy zewnętrznej		

- Nalejki identyfikacyjne słupka B lewego - zarysowania.
- Kierunkowskaz błotnika pl-zarysowany.
- Folia błotnika tl- uszkodzona.
- Podstawa tablicy rej. przedniej - pęknięta.
- Czujnik parkowania wewn. prawy- głęboko zarysowany. Okresowo załącza się sygnał ostrzegawczy czujników parkowania przód.
- Nakładka trójkątna przednia szyby drzwi pl- brak.
- Nakładka dolna progu lewego- pęknięta.

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, przytarcie materiału oparcia.		
2	Akumulator		Niesprawny		

- Wykładzina progu wewn. lewa ze sterowaniem pokryw pojazdu- odkształcone mocowania.
- Uchwyty osłon przeciwsłonecznych - wymagają uzupełnienia.

Na tylnej kanapie złożono luzem sterownik skrzyni biegów- nie weryfikowano sprawności.

-Sterowanie otwieraniem pokrywy przedniej oraz tylnej- niesprawne. brak możliwości otworzenia pokryw - do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	P	Przytarty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd odpalony z zewnętrznego źródła prądu z uwagi na niską moc rozruchową akumulatora- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.
Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwir) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Konieczne wykonanie czynności serwisowych.
Wyświetla się komunikat o uszkodzeniu światła tylnego lewego,tylnego prawego, przedniego lewego pozycyjnego- do weryfikacji w warunkach warsztaowych.
Widoczny komunikat o konieczności sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu. Świeci sie kontrolka układu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	NIE
8	Zestaw naprawczy koła	TAK
9	Nakładka antykradzieżowa śrub kół	TAK
10	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
11	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.
Oględziny w trakcie opadów deszczu- możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie oględzin.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Pojazd z rynku krajowego.
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17

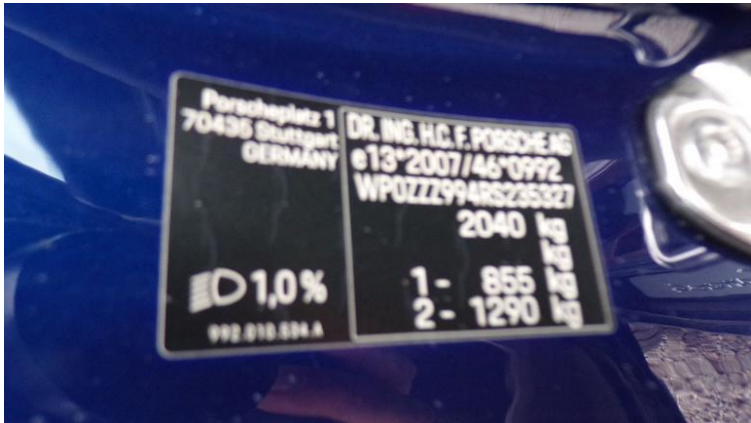

Fot. nr 18

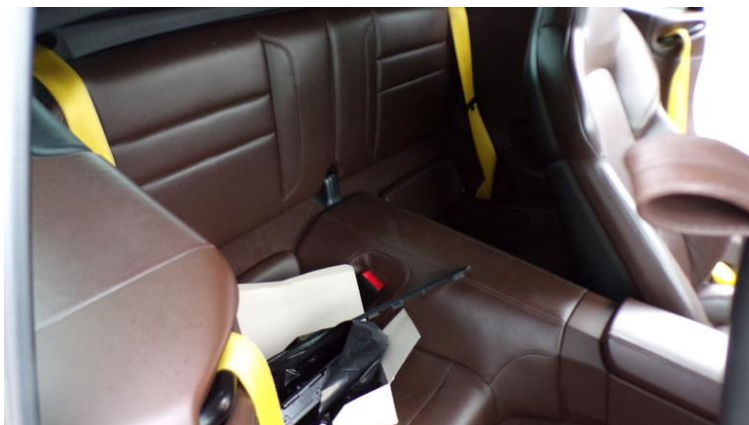

Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

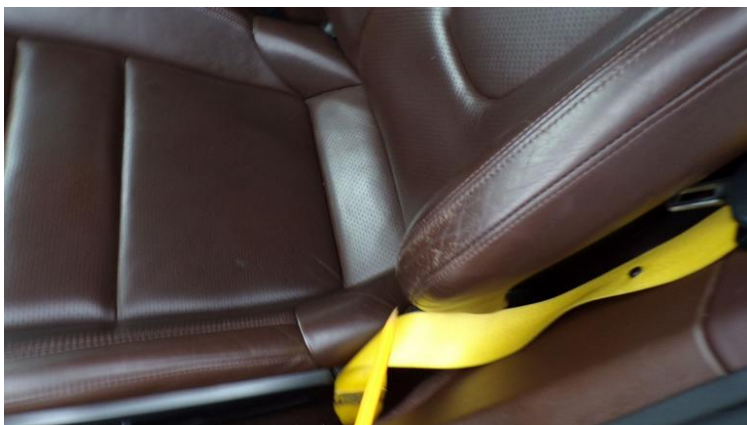

Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

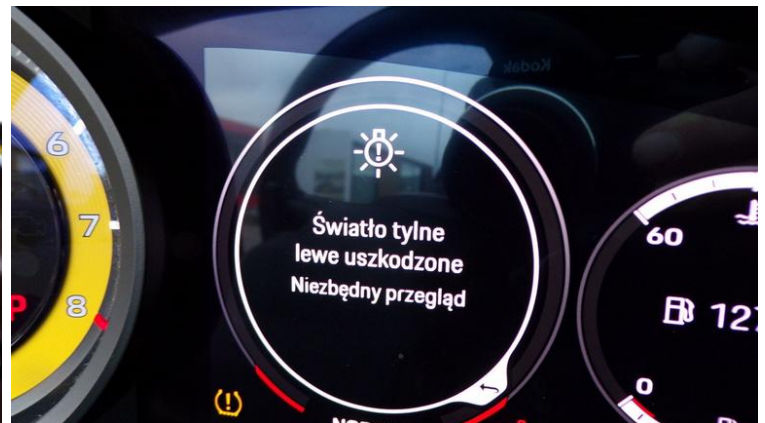

Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 18/10/2025IMP

z dnia: 19.10.2025

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.