

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOW

z dnia: 2025/12/01

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Okrelenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującymi umowami.
- Oględziny pojazdu w dniu 01.12.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Tymczasowy (scan) Seria-PC/AAI 5315425.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZCDZMW069633
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	GA043GU
Model pojazdu:	Golf VIII 2.0 TSI MR`20 E6d	Nr Info-Expert:	040-10035
Wersja:	GTI DSG	Rok produkcji:	2020

Wskazanie drogomierza	48308 km
Data pierwszej rejestracji	2021/03/19
Data wykonania badania technicznego	2024/03/19
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dopuszczalna masa całkowita	1950 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemno / Moc silnika	1984 ccm / 180kW (245KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy typu uni

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Asystent podjazdu i zjazdu	26 Podsufitka czarna
2 Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist	27 Poduszka powietrzna kierowcy
3 Blokada mechanizmu różnicowego XDS	28 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
4 Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym	29 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odciążenia
5 Dywaniki przód/tył	30 Poduszki powietrzne boczne przednie
6 Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, sportowy	31 Reflektory LED Plus
7 Głośniki 7 szt.	32 Sygnalizacja zmiany kierunku jazdy kierowcy
8 Gniazdo 12V w bagażniku	33 System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
9 Hamulec postojowy automatyczny	34 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
10 Hamulec wielokolizyjny	35 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
11 Immobilizer	36 System obsługi głosowej
12 Klimatyzacja Climatronic 3 strefowa z filtrem "Air Care"	37 System Start/Stop
13 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębi boków	38 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
14 Koło zapasowe dojazdowe 18"	39 System usług mobilnych We Connect Plus (1 rok bezpłatnie)
15 Kurtyny powietrzne boczne	40 System wyboru profilu jazdy
16 Listwa osłony chłodnicy i wlot boczny klamek pod wietlane	41 Szyby przednie regulowane elektrycznie
17 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	42 Szyby tylne przyciemniane
18 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	43 Szyby tylne regulowane elektrycznie
19 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	44 Wiatła tylne LED
20 Ładowarka indukcyjna	45 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
21 Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	46 Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
22 Nakładki aluminiowe na pedały	47 Zaciski hamulcowe lakierowane w kolorze czerwonym
23 Oparcie siedzenia tylnych dzielone 1/3:2/3	48 Zamek centralny zdalnie sterowany
24 Oświetlenie Ambiente	49 Zawieszenie sportowe
25 Podłokietnik przedni z zamykanym schowkiem	50 Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył
2 Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą Kierownica wielofunkcyjna Kierownica pokryta skórą Kierownica 3-ramienna sportowa
3 Pakiet Czujnik deszczu Lusterko wewnętrzne przyciemniane automatycznie Wycieraczki z czujnikiem deszczu
4 Pakiet siedzenia komfortowe Basic Podłokietnik przedni Złaczka USB typu A i C Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
5 System "Park Pilot"

- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Wizualizacja odstępu od przeszkody na ekranie radia
- 6 System ESP+ASR+ABS+EDS+MSR+wspomaganie nagłego hamowania
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/porozkładowy przy przyspieszaniu ASR
 - Blokada mechanizmu różnicowego EDS
 - System wspomagania nagłego hamowania
 - System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
 - System p/porozkładowy MSR
- 7 System nawigacji satelitarnej Discover Media z usług Streaming & Internet
 - System obsługi głosowej
 - System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB+
 - Mapa Europy
 - System rozpoznawania znaków drogowych Sign Assist
 - Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
- 8 wiatła do jazdy dziennej LED
 - wiatła do jazdy dziennej LED
 - wiatła tylne LED
- 9 Tarcze kół aluminiowe 17" "Richmond" opony 225/45
 - ruby zabezpieczające przed kradzieżą kół
- 10 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Surround Sound
- 2 Hak holowniczy elektrycznie rozkładany
- 3 Lakier specjalny Moonstone Grey
- 4 Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie
- 5 Pakiet Zimowy (dopłata)
 - Spryskiwacze reflektorów
 - Dysza zmiany biegów pokryta skórą
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Kierownica pokryta skórą
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
 - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Reflektory LED Matrix IQ.LIGHT
- 7 System Rear Assist - kamera cofania
- 8 wiatła mgielne przednie LED
- 9 Tarcze kół aluminiowe 18" "Richmond" opony 225/45 (dopłata)
 - ruby zabezpieczające przed kradzieżą kół

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIU OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 225/40 R18 92Y RF EAGLE F1	3,5
Przednie prawe:	*GOODYEAR 225/40 R18 92Y RF EAGLE F1	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 225/40 R18 92Y POTENZA S005 TL	2,8
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/40 R18 92Y POTENZA S005 TL	2,9

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ

(+)

Korekta uwzgl dnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2020/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 10 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSA ENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i związanej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(+)

Korekta uwzgl dnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 95 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 46 892 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 6,56%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

(-)

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan wiadczą o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawą korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawą do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

(-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio małe w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Aktualnośc badań technicznych

(-)

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2025/12/03, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak to, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej naprawy.

Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 56 mies.

Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

Jeden kluczyk

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Rama dachu lewa		Wgniecenie i zarysowanie w okolicy słupka B lewego.		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Wgnieciony w okolicy szyby trójkątnej drzwi tylnej		
7	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zadrapania powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

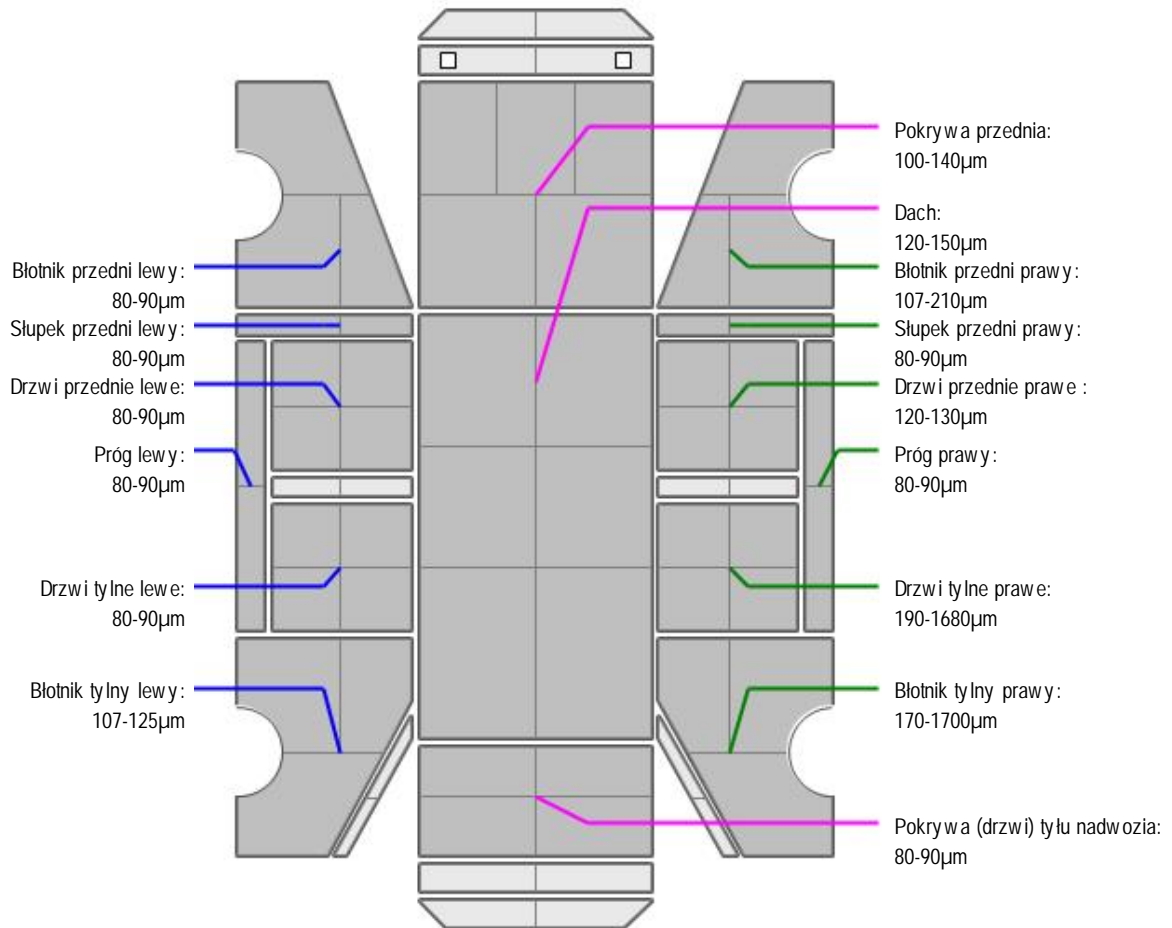

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140µm	
2	Dach		120-150µm	
3	Błotnik przedni	L	80-90µm	
4	Próg	L	80-90µm	
5	Słupek przedni	L	80-90µm	
6	Drzwi przednie	L	80-90µm	
7	Drzwi tylne	L	80-90µm	
8	Błotnik tylny	L	107-125µm	
9	Błotnik przedni	P	107-210µm	
10	Próg	P	80-90µm	
11	Słupek przedni	P	80-90µm	
12	Drzwi przednie	P	120-130µm	
13	Drzwi tylne	P	190-1680µm	
14	Błotnik tylny	P	170-1700µm	
15	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90µm	

-Rama dachu lewa-90-120µm.
-Rama dachu lewa-90-160µm

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Gł bokie zarysowania.		
2	Spoiler przedni		Wgnieciony i zarysowany.		
3	Krata wlotu powietrza		P kni te mocowanie napisu GTI		
4	Reflektor	L	Zaparowany.		
5	Reflektor	P	Zaparowany.		
6	Zderzak tylny		Zarysowany.		
7	wiatła p/mgienne przednie	L	Niesprawne. We wn trzu znajduje si woda.		

- Krata prawa zderzaka przedniego- gł bokie zarysowanie.
- Mocowanie tablicy rej. przedniej- brak. Tablica rej. przednia prowizorycznie zamocowana.
- Listwa progowa prawa - nieprawidłowo zamocowana, spinki mocowania wymagaj uzupełnienia, odkształcona.
- Listwa ozdobna prawa zderzaka przedniego - nieprawidłowo zamocowana.
- Listwa maskuj ca szyby czołowej lewa- uszkodzone mocowanie, zarysowana.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, poplamiony.		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, poplamiony.		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona, poplamiony.		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		

- Wykładziny komory baga nika - zabrudzenia, plamy.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

- Wykładzina górna silnika- wygryziona przez gryzonie. Ubytki materiału,

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		

- Widoczne wkr cone ró ne rodzaje rub mocuj cych tarcze kół.

**UKŁAD HAMULCOWY**

- Elementy ciernie układu pokryte rdzawym nalotem.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazd próbn w warunkach parkingowych (nawierzchnia wir) pozwalaj c na zgrubne okre lenie stanu technicznego z pr dko ci nie przekraczaj c 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale pr dko ci obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przeło e .

3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy. Elementy ciernie układu pokryte rdzawym nalotem
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Widoczny komunikat o konieczności sprawdzenia lewego światła przeciwmgielnego tylnego lewego światła oraz ograniczeniu wybierania numeru alarmowego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Nakładka do rub antykradzieżowych kół	TAK
2	Książka serwisowa	NIE
3	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk.
4	Dowód rejestracyjny	NIE Okazano scan dowodu tymczasowego.
5	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
6	Podnośnik samochodowy	TAK
7	Instrukcja obsługi	NIE
8	Gaśnica	TAK
9	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
10	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.
Stan wskazuje na długotrwały przestój,

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w komplecie pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17

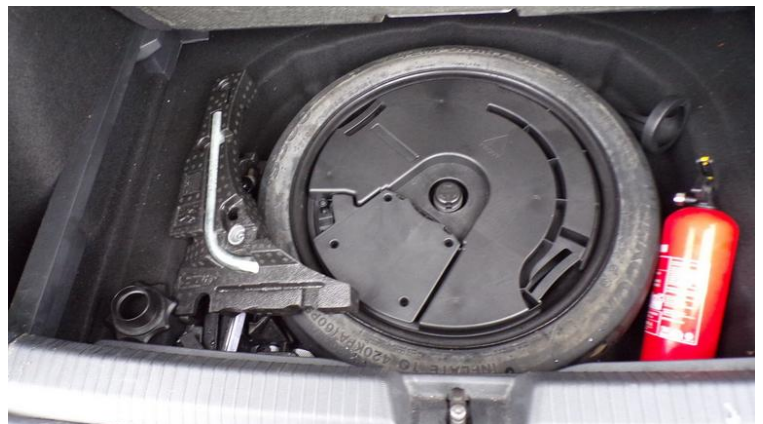

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33

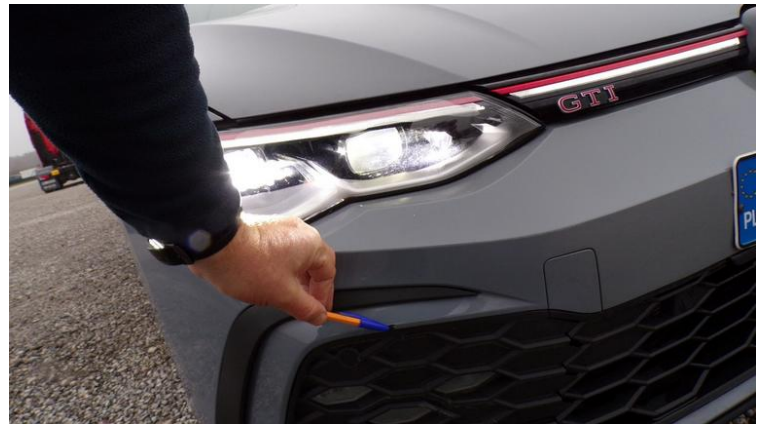

Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105

Dokument wystawiony elektronicznie, wamy bez podpisu

Opinia numer: 01/12/2025IMP

z dnia: 2025/12/03

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.