



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00295/26
Data zlecenia 27 marzec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka FIAT
Model DUCATO
Numer rejestracyjny DX87319
Rok produkcji 2023
Numer VIN ZFA25000002X37963

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00295/26

Nr rejestracyjny

DX87319

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20535
Numer sprawy	VHS00295/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	30.03.2026
Wycena na dzień	29.03.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX87319 / ZFA25000002X37963
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	04.09.2023 / 30
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	90 531 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	18.09.2026
Lakier	----

Marka	FIAT
Model	Ducato Maxi HD MultiJet3 Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t 21-24
Typ	Ducato Maxi HD MJ L4H3 Aut.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, max. wysoki dach / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2184
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 9
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 158 / 1 342
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Drzwi tylne bez szyby
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem
- Fotel pasażera dwumiejscowy
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Przegroda stała bez szyby
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Alarm
- Belka tylna i kosz na koło zapasowe
- Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni
- Fotel pasażera pojedynczy z regulacją wysokości
- Hamulec postojowy elektryczny
- Kamera cofania
- Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ładowarka do smartfona, bezprzewodowa
- Pakiet Styl


- Grill przedni w kolorze Piano Black z elementami w kolorze chrom
- Listwa ozdobna zderzaka w kolorze czarnym
- Reflektory Full LED
- Pakiet widoczność 360
 - Lusterko wsteczne cyfrowe
 - System aktywnie wspomagający parkowanie z kamerą 360
 - System monitorowania martwego pola z boku i z tyłu + rear cross traffic
 - Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
- Pakiet Zaawansowane Bezpieczeństwo
 - Pakiet Bezpieczeństwo Plus
 - Pakiet Easy Driving (Tempomat Adaptacyjny oraz czujnik zmęczenia kierowcy)
- Poduszka powietrzna pasażera (fotel pojedynczy)
- Półka pod sufitem
- Radio 7" z bluetooth, dab, carplay, android auto
- System bezkluczykowego dostępu
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Tapicerka czarna CREPE, podwójne srebrne przeszycia po bokach, zagłówek z logo Ducato
- Traction+ i asystent zjazdu ze wzniesienia
- Zasilacz USB w miejscu gniazda zapalniczki



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER

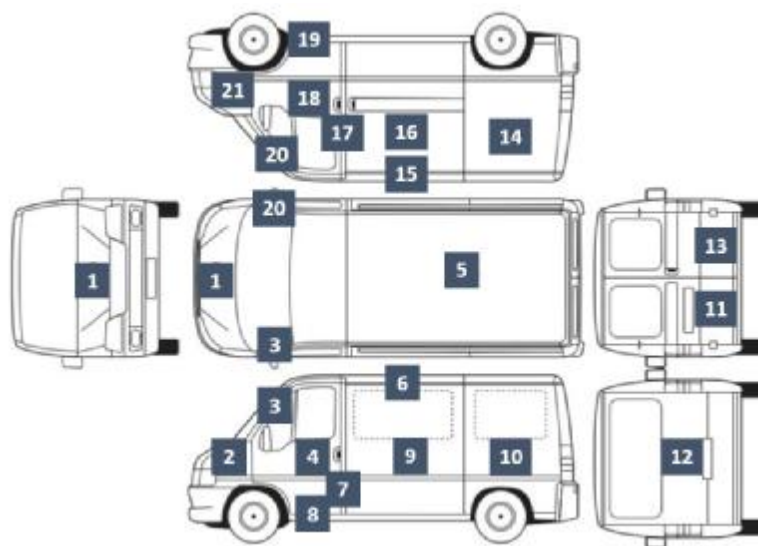

rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	pow. 500
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	150 - 200
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	pow. 500
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	pow. 500
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	200 - 300
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	pow. 500
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Minerva ALL SEASON MASTER	PP	225/75R16C	6,3
Minerva ALL SEASON MASTER	PL	225/75R16C	5,9
Imperial All Season Driver	TP	225/75R16C	5,5
Imperial All Season Driver	TL	225/75R16C	6,0
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
SŁUPEK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
FELGA TYLNA LEWA	RDZA/KOROZJA
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWY	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	WGNIECENIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

LISTWA BOCZNA TYLNA LEWA - zarysowanie; NAROŻNIK ZDERZAKA LT - nieprofesjonalna naprawa; NAROŻNIK ZDERZAKA PT - zarysowanie; LISTWA BOCZNA TYLNA PRAWA - zarysowanie; DRZWI PP - odprysk; Ślad odcięcia lakierowania widoczny na prawym progu.



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE ZAGRANICZNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Podczas pierwszego rozruchu stwierdzono nierówną pracę silnika na biegu jałowym.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Blin Spot Assist niedostępny, kontrola lewych kierunkowskazów,

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Odnotowano uszkodzenia za granicą wg baz CARFAX i autoDNA

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	183	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE







GENA EXPRESS COURIER
Multi-Load with
Rolling Door

YEAR	2023
SERIAL	DL90114-23
MODEL	PAPDLH3















ZDJĘCIA USZKODZEŃ



























DOKUMENTY POJAZDU



