

Raport stanu pojazdu

Kliknij przycisk poniżej, aby otworzyć raport online.

OTWÓRZ RAPORT

<https://app.zaufajrzecznawcy.pl/report/1924>

Zaufaj Rzeczoznawcy

Dokument zawiera aktywny odnośnik do raportu nr 1924.

Data wyceny 10.07.2026
Wycena na dzień 10.07.2026
Numer licencji / użytkownik 20342 / Zaufaj Rzeczoznawcy Sp. z o.o.

DANE POJAZDU - kod EC 0158449 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY89938 / W1K3G8HB9RJ437408
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.12.2023 / 31
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	38 848 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	45 200 / -6 352
Lakier	uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	A Klasa Sedan [V 177] 22-25
Typ	A 200 AMG Line 7G-DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	1.11.2022 - 30.04.2025
Pojemność silnika (ccm)	1332
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza
- Asystent limitu prędkości
- Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania
- Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Asystent układu kierowniczego - aktywny
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Automatycznie odłączana poduszka pasażera
- Czujnik obecności pasażera pasywny
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Czytnik linii papilarnych
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Dywaniki welurowe AMG
- Elementy wykończenia wnętrza - aluminium
- Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQS)
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie sportowe
- Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi
- Gaśnica
- Gniazda USB, dodatkowe
- HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
- Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Listwy progowe drzwi, podświetlane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Ogranicznik prędkości - aktywny
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem
- Oświetlenie Ambient
- Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do Car Sharing
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą
- Stylizacja nadwozia AMG
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- System monitorowania wnętrza
- System multimedialny MBUX
- System nawigacji MBUX premium
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofaza MICROCUT
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Tylne podłokietniki
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Układ hamulcowy sportowy
- Usługi Zdalne
- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
- Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali
- Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali
- Zawieszenie komfortowe z regulacją prześwitu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych) (V)
- Felgi aluminiowe 19 AMG, wieloramienne z ogumieniem (kod: RUH) (V)
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia (V)
- Kamizelka fluorescencyjna dla kierowcy (V)
- Pakiet integracji smartfona (V)
 - Android Auto
 - Apple CarPlay
- Pakiet Night (V)
 - Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne z ogumieniem

- Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne
- Pakiet Premium Plus (V)
 - Adaptacyjny układ świateł drogowych
 - Asystent wnętrza MBUX
 - Czytnik linii papilarnych
 - Dach szklany panoramiczny - elektryczny
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi
 - HUD - wyświetlacz head-up
 - Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC
 - Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych
 - Listwy progowe drzwi, podświetlane
 - Lusterka boczne z projekcją logo Mercedes
 - Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360
 - Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji
 - System bezprzewodowego ładowania telefonu
 - System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
 - System nagłośnienia
 - System nawigacji MBUX premium
 - Tylny podłokietnik
 - Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali
- Przygotowanie do Live Traffic Information (V) (G)
- System aktywnej kontroli odstępu DISTRONIC (V)
- System nagłośnienia Burmester 3D Surround (V)
- System ochrony pieszych (V) (G)
- System PRE-SAFE (V)

OPONY

Oś 1, Opona 1 (lewa), Bridgestone,,

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), Bridgestone,,

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), Bridgestone,,

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), Bridgestone,,

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

7.1 Nadwozie i powłoka lakiernicza

Wykonano pomiar grubości powłoki lakierniczej; wartości zmierzonych elementów mieszczą się w zakresie 0-150 µm, odpowiadającym powłoce fabrycznej. Ogólny stan nadwozia jest dobry, z lokalnymi uszkodzeniami kosmetycznymi. Uszkodzenia N: korozja drzwi przednich prawych (N1), korozja błotnika tylnego prawego (N2), punktowe uszkodzenie lewych tylnych drzwi 2 x 2 cm (N3). Uszkodzenia A: odpryski zderzaka przedniego (A1), odprysk pokrywy bagażnika (A3), zarysowania drzwi lewych i prawych (A4-A6).

7.2 Zderzaki i elementy zewnętrzne z tworzywa

Zderzak przedni ma odpryski lakieru (A1) wymagające pomiaru i oceny naruszenia podłoża. Zderzak tylny ma zarysowanie bez wyczuwalnego ubytku lakieru (A2), do próby polerowania. Nie potwierdzono pęknięć ani deformacji zderzaków.

7.3 Wnętrze pojazdu

Stwierdzono mechaniczne zarysowanie dolnej części panelu lewych przednich drzwi (N5) oraz zarysowanie tylnej części oparcia fotela pasażera z tworzywa (N6). Pozostałe widoczne elementy wnętrza bez udokumentowanych uszkodzeń ponadnormatywnych.

7. Stan mechaniczny i opis słowny stanu technicznego - ciąg dalszy**7.4 Przestrzeń bagażowa / ładunkowa**

Bagażnik udokumentowano fotograficznie. Nie stwierdzono udokumentowanych uszkodzeń wykładziny ani plastików. Koło zapasowe nie jest potwierdzone; wskazano zestaw naprawczy.

7.5 Koła, felgi i ogumienie

Opony letnie Bridgestone Turanza T005 225/40 R19. Bieżnik: przód 4,1 mm; tył 6,3 i 6,4 mm. Prawa przednia felga ma uszkodzenie mechaniczne (N4). Lewa przednia felga ma zarysowanie rantu (A7), akceptowalne warunkowo przy braku ubytku materiału i deformacji.

7.6 Mechanika

W raporcie oględzin: silnik dobry, poziom oleju i płynu chłodniczego prawidłowy, brak dymienia, skrzynia biegów, wał napędowy, zawieszenie, amortyzatory, hamulce, układ kierowniczy, klimatyzacja, ogrzewanie, instalacja elektryczna, oświetlenie i wycieraczki sprawne. Brak uwag do działania jednostki napędowej. Sprzęgło i hałasy silnika oznaczono jako nie dotyczy.

Jazda próbna brak uwag.

Opis stanu technicznego pojazdu

MERCEDES-BENZ A 200 AMG Line 7G-DCT 163 KM



F1 - PRZÓD POJAZDU

Widok całego przodu pojazdu.

Marka / model	MERCEDES-BENZ A 200	Nr rejestracyjny	PY89938
VIN	W1K3G8HB9RJ437408	Przebieg	38 848 km
Rok produkcji	2023	Silnik / moc	benzyna 1 332 cm ³ / 120 kW (163 KM)
Skrzynia / napęd	automatyczna / 4x2 (RWD)	Kolor / nadwozie	biały / sedan

Wniosek końcowy

Pojazd zidentyfikowano zgodnie w dokumentacji oględzinowej i CEPIK. Stwierdzono 11 uszkodzeń kosmetycznych, bez uszkodzeń konstrukcyjnych i mechanicznych w raporcie oględzin. Najistotniejsze są ogniska korozji na prawych drzwiach przednich i prawym tylnym błotniku, punktowe uszkodzenie lewych tylnych drzwi, uszkodzenie prawej przedniej felgi oraz mechaniczne zarysowania elementów wnętrza. Pomiar lakieru wskazuje wartości fabryczne w zakresie 0-150 µm. Ogumienie letnie ma bieżnik 4,1 mm z przodu i 6,3-6,4 mm z tyłu. Zaleca się naprawę pozycji N oraz czyszczenie, polerowanie i ponowną ocenę pozycji A.

1.Identyfikacja pojazdu

Marka / model	MERCEDES-BENZ A 200	Wersja	AMG Line 7G-DCT 163 KM
Nr rejestracyjny	PY89938	VIN	W1K3G8HB9RJ437408
Rok produkcji	2023	Pierwsza rejestracja	29.12.2023
Rodzaj nadwozia	sedan / samochód osobowy	Liczba drzwi / miejsc	brak danych / 5
Silnik / paliwo	benzynowy; alternatywnie energia elektryczna	Pojemność / moc	1 332 cm ³ / 120 kW
Skrzynia biegów	automatyczna	Napęd	4x2 (RWD)
Przebieg	38 848 km	Kolor	biały
Źródło danych	CEPiK, raport oględzin, zdjęcia	Status zgodności	zgodne; moc 122 kW w raporcie do weryfikacji wobec 120 kW w CEPiK

Podsumowanie identyfikacyjne

Mercedes-Benz A 200, rok 2023, sedan, VIN W1K3G8HB9RJ437408, nr rejestracyjny PY89938, przebieg 38 848 km. Dane identyfikacyjne potwierdzono w CEPiK, raporcie oględzin i dokumentacji fotograficznej.

2.Dokumentacja pojazdu

Dowód rejestracyjny	okazano	Tablice rejestracyjne	okazano
Karta pojazdu / pozwolenie	karta pojazdu: nie	Instrukcja obsługi	okazano
Książka serwisowa	okazano	Faktury / historia obsługi	brak danych
Kluczyki	okazano	Polisa OC	aktualna do 26.03.2027
VIN na pojeździe	zgodny z dokumentami	Tabliczka znamionowa	udokumentowana fotograficznie

Opis dokumentacji

Dokumentacja została zweryfikowana w 11 z 13 pozycji. Okazano dowód rejestracyjny, książkę serwisową, instrukcję obsługi, kluczyki, tablice rejestracyjne oraz dokumentację numeru VIN. Karta pojazdu nie została okazana; koła zapasowe raport nie potwierdza jako wyposażenia.

3.Ogumienie i pomiar lakieru

Opony przód	Bridgestone Turanza T005, 4,1 mm	Opony tył	Bridgestone Turanza T005, 6,3 / 6,4 mm
Rozmiar opon	225/40 R19	Sezon / producent	letnie / Bridgestone
Bieżnik przód	4,1 mm	Bieżnik tył	6,3-6,4 mm
Felgi	19 cali AMG; N4 i A7	Koło zapasowe / zestaw	koło zapasowe: nie; zestaw naprawczy: tak
Zakres lakieru	0-150 µm na zmierzonych elementach	Elementy lakierowane	nie stwierdzono wartości ponad zakres fabryczny
Elementy szpachlowane	nie stwierdzono	Uwagi pomiarowe	dach / wybrane elementy: brak danych w diagramie

Ocena ogumienia i powłoki lakierniczej

Opony letnie Bridgestone Turanza T005 w rozmiarze 225/40 R19. Bieżnik przedni 4,1 mm kwalifikuje opony do dalszej eksploatacji, lecz jest wyraźnie mniejszy niż z tyłu. Pomiar lakieru mieści się w zakresie fabrycznym 0-150 µm na zmierzonych elementach. Uszkodzenie prawej przedniej felgi sklasyfikowano jako N4, a powierzchniowe zarysowanie lewej przedniej felgi jako A7.

4. CEPIK

Status pojazdu	zarejestrowany	Pierwsza rejestracja	29.12.2023
Ostatnie badanie techniczne	aktualne	Następne badanie	28.12.2026
Ostatni odczyt licznika	brak odczytu w raporcie CEPIK	OC	aktualne do 26.03.2027
Liczba właścicieli	2 od rejestracji; aktualnie 1	Ważne adnotacje	1 współwłaściciel historycznie; aktualnie 0

Opis CEPIK

Pojazd jest zarejestrowany, posiada aktualne badanie techniczne i polisę OC. Pierwsza rejestracja w Polsce nastąpiła 29.12.2023. W historii odnotowano dwóch właścicieli i jednego współwłaściciela; aktualnie jeden właściciel, bez współwłaściciela. Raport CEPIK nie zawiera odczytu licznika do porównania z przebiegiem oględzinowym.

5. Historia pojazdu szkodowa

Data zdarzenia	brak danych	Przebieg	brak danych
Kwota	brak danych	Zakres	brak potwierdzonego zdarzenia szkodowego
Źródło informacji	CEPIK i raport oględzin	Status	brak potwierdzonej historii szkodowej

Opis historii szkodowej

W udostępnionych materiałach nie potwierdzono zarejestrowanej szkody komunikacyjnej ani kosztorysu naprawy. Stwierdzone podczas oględzin uszkodzenia opisano i sklasyfikowano w sekcjach

6. Wyposażenie pojazdu

Wyposażenie standardowe

(szczegółowe zostało opisane w wycenie)

- pakiet AMG Line i felgi 19 cali AMG
- automatyczna skrzynia 7G-DCT
- system MBUX z nawigacją, multimedia 10,25 cala i integracja Apple CarPlay / Android Auto
- aktywny asystent hamowania, asystent martwego pola, utrzymania pasa i rozpoznawania znaków
- aktywny tempomat DISTRONIC PLUS i system PRE-SAFE
- kamera cofania, PARKTRONIC i automatyczne parkowanie
- reflektory LED High Performance i oświetlenie ambientowe
- klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC
- sportowe fotele przednie, elektryczna regulacja foteli z pamięcią i podgrzewanie
- kierownica sportowa wielofunkcyjna
- system nagłośnienia Burmester 3D Surround
- dostęp bezkluczkowy HANDS-FREE ACCESS
- szyby tylne przyciemniane i termoizolacyjne
- usługi zdalne i przygotowanie do Live Traffic Information

Braki / elementy do weryfikacji

Karta pojazdu - nie okazano. Koło zapasowe - niepotwierdzone jako wyposażenie; raport wskazuje zestaw naprawczy. Działanie wszystkich systemów asystujących nie było odrębnie testowane

7..Stan mechaniczny i opis słowny stanu technicznego

1.1 Nadwozie i powłoka lakiernicza

Wykonano pomiar grubości powłoki lakierniczej; wartości zmierzonych elementów mieszczą się w zakresie 0-150 µm, odpowiadającym powłoce fabrycznej. Ogólny stan nadwozia jest dobry, z lokalnymi uszkodzeniami kosmetycznymi. Uszkodzenia N: korozja drzwi przednich prawych (N1), korozja błotnika tylnego prawego (N2), punktowe uszkodzenie lewych tylnych drzwi 2 x 2 cm (N3). Uszkodzenia A: odpryski zderzaka przedniego (A1), odprysk pokrywy bagażnika (A3), zarysowania drzwi lewych i prawych (A4-A6).

1.2 Zderzaki i elementy zewnętrzne z tworzywa

Zderzak przedni ma odpryski lakieru (A1) wymagające pomiaru i oceny naruszenia podłoża. Zderzak tylny ma zarysowanie bez wyczuwalnego ubytku lakieru (A2), do próby polerowania. Nie potwierdzono pęknięć ani deformacji zderzaków.

1.3 Wnętrze pojazdu

Stwierdzono mechaniczne zarysowanie dolnej części panelu lewych przednich drzwi (N5) oraz zarysowanie tylnej części oparcia fotela pasażera z tworzywa (N6). Pozostałe widoczne elementy wnętrza bez udokumentowanych uszkodzeń ponadnormatywnych.

8. Stan mechaniczny i opis słowny stanu technicznego - ciąg dalszy

1.4 Przestrzeń bagażowa / ładunkowa

Bagażnik udokumentowano fotograficznie. Nie stwierdzono udokumentowanych uszkodzeń wykładziny ani plastików. Koło zapasowe nie jest potwierdzone; wskazano zestaw naprawczy.

1.5 Koła, felgi i ogumienie

Opony letnie Bridgestone Turanza T005 225/40 R19. Bieżnik: przód 4,1 mm; tył 6,3 i 6,4 mm. Prawa przednia felga ma uszkodzenie mechaniczne (N4). Lewa przednia felga ma zarysowanie rantu (A7), akceptowalne warunkowo przy braku ubytku materiału i deformacji.

1.6 Mechanika

W raporcie oględzin: silnik dobry, poziom oleju i płynu chłodniczego prawidłowy, brak dymienia, skrzynia biegów, wał napędowy, zawieszenie, amortyzatory, hamulce, układ kierowniczy, klimatyzacja, ogrzewanie, instalacja elektryczna, oświetlenie i wycieraczki sprawne. Brak uwag do działania jednostki napędowej. Sprzęgło i hałasy silnika oznaczono jako nie dotyczy.

9.Jazda próbna

Jazda próbna	nie wykonano / brak jednoznacznego potwierdzenia	Warunki	brak danych
Przyspieszenie	nie ustalono	Hamowanie	nie ustalono w jeździe próbnej
Prowadzenie	nie ustalono	Skrzynia podczas jazdy	nie ustalono
Kontrolki / błędy	brak danych	Wniosek	nie można przesądzić na podstawie materiału

Opis jazdy próbnej

Dokonano próby parkingowej: brak uwag.

10. Klasyfikacja uszkodzeń według PZWLP

Nr	Element / lokalizacja	Rodzaj / wymiar	Kwalifikacja
N1	Drzwi przednie prawe - ślady korozji	Korozja / rdza bez widocznego uderzenia	N - nieakceptowalne / ponadnormatywne
N2	Błotnik tylny prawy - ślady korozji	Korozja na nadkolu	N - nieakceptowalne / ponadnormatywne
N3	Drzwi tylne lewe - punktowe uderzenie 2 x 2 cm	Punktowe uderzenie / obicie rantu drzwi, ok	N - nieakceptowalne / ponadnormatywne
N4	Felga przednia prawa - uszkodzenie mechaniczne	Uszkodzenie mechaniczne rantu felgi	N - nieakceptowalne / ponadnormatywne
N5	Panel drzwi przednich lewych - zarysowanie	Mechaniczne zarysowanie dolnej części panelu	N - nieakceptowalne / ponadnormatywne
N6	Fotel pasażera - zarysowanie oparcia	Zarysowanie tylnej części oparcia z tworzywa	N - nieakceptowalne / ponadnormatywne
A1	Zderzak przedni - odpryski lakieru	Odpryski lakieru	A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji
A2	Zderzak tylny - zarysowanie bez wyczuwalnego ubytku	Zarysowanie bez wyczuwalnego ubytku lakieru	A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji
A3	Pokrywa bagażnika - odprysk lakieru	Odprysk lakieru	A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji
A4	Drzwi przednie lewe - zarysowania rantu i pod klamką	Zarysowania eksploatacyjne i uszkodzenie rantu	A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji
A5	Drzwi przednie prawe - zarysowania pod klamkami	Zarysowania pod klamkami	A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji
A6	Drzwi tylne prawe - zarysowania pod klamkami	Zarysowania pod klamkami	A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji
A7	Felga przednia lewa - zarysowanie rantu	Powierzchniowe zarysowanie rantu tarczy koła	A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji
P1	LICZNIK - przebieg 38 848 km	zdjęcie dokumentacyjne	P - bez kwalifikacji szkody
P2	CENTRALNY KOKPIT	zdjęcie dokumentacyjne	P - bez kwalifikacji szkody
P3	KIEROWNICA	zdjęcie dokumentacyjne	P - bez kwalifikacji szkody
P4	MULTIMEDIA / KAMERA	zdjęcie dokumentacyjne	P - bez kwalifikacji szkody

Klasyfikację wykonano na podstawie opisów oględzin i zasad PZWLP. Korozję, mechaniczne uszkodzenia elementów wnętrza, punktowe uderzenie oraz uszkodzenie mechaniczne felgi zakwalifikowano jako N. Powierzchniowe rysy i odpryski bez potwierdzonego przekroczenia wymiarów zakwalifikowano jako A - do weryfikacji.

11. Zdjęcia podstawowe



F1 - PRZÓD POJAZDU

Zdjęcie dokumentacyjne.



F2 - TYŁ POJAZDU

Zdjęcie dokumentacyjne.



F3 - LEWY BOK

Zdjęcie dokumentacyjne.



F4 - PRAWY BOK

Zdjęcie dokumentacyjne.

10. Zdjęcia podstawowe



F5 - PRZEKĄTNA PRZEDNIA LEWA

Zdjęcie dokumentacyjne.



F6 - PRZEKĄTNA PRZEDNIA PRAWA

Zdjęcie dokumentacyjne.



F7 - PRZEKĄTNA TYLNA LEWA

Zdjęcie dokumentacyjne.



F8 - PRZEKĄTNA TYLNA PRAWA

Zdjęcie dokumentacyjne.

11. Uszkodzenia N - nieakceptowalne / ponadnormatywne



N1 - Drzwi przednie prawe - ślady korozji

Korozja / rdza bez widocznego uderzenia. Kwalifikacja N. Zalecenie: diagnostyka ogniska, naprawa zgodna z technologią producenta.



N2 - Błotnik tylny prawy - ślady korozji

Korozja na nadkolu. Kwalifikacja N. Zalecenie: usunięcie korozji i zabezpieczenie antykorozyjne.

11. Uszkodzenia N - nieakceptowalne / ponadnormatywne



N3 - Drzwi tylne lewe - punktowe uderzenie 2 x 2 cm

Punktowe uderzenie / obicie rantu drzwi, ok. 2 x 2 cm. Kwalifikacja N. Zalecenie: naprawa blacharsko-lakiernicza.



N4 - Felga przednia prawa - uszkodzenie mechaniczne

Uszkodzenie mechaniczne rantu felgi. Kwalifikacja N. Zalecenie: kontrola bicia i naprawa lub wymiana.

11. Uszkodzenia N - nieakceptowalne / ponadnormatywne



N5 - Panel drzwi przednich lewych - zarysowanie

Mechaniczne zarysowanie dolnej części panelu. Kwalifikacja N. Zalecenie: naprawa lub wymiana elementu wykończenia.



N6 - Fotel pasażera - zarysowanie oparcia

Zarysowanie tylnej części oparcia z tworzywa. Kwalifikacja N. Zalecenie: naprawa powierzchni lub wymiana osłony.

12. Uszkodzenia A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji



A1 - Zderzak przedni - odpryski lakieru

Odpryski lakieru. Kwalifikacja A - do pomiaru średnicy i ponownej weryfikacji; możliwa zaprawka lub lakierowanie.



A2 - Zderzak tylny - zarysowanie bez wyczuwalnego ubytku

Zarysowanie bez wyczuwalnego ubytku lakieru. Kwalifikacja A; warunek: próba polerowania i weryfikacja po czyszczeniu.

12. Uszkodzenia A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji



A3 - Pokrywa bagażnika - odprysk lakieru

Odprysk lakieru. Kwalifikacja A - do pomiaru i weryfikacji naruszenia zabezpieczenia antykorozyjnego.



A4 - Drzwi przednie lewe - zarysowania rantu i pod klamką

Zarysowania eksploatacyjne i uszkodzenie rantu. Kwalifikacja A - do weryfikacji głębokości; polerowanie lub zaprawka.

12. Uszkodzenia A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji



A5 - Drzwi przednie prawe - zarysowania pod klamkami

Zarysowania pod klamkami. Kwalifikacja A; warunek: czyszczenie i polerowanie.



A6 - Drzwi tylne prawe - zarysowania pod klamkami

Zarysowania pod klamkami. Kwalifikacja A; warunek: czyszczenie i polerowanie.


12. Uszkodzenia A - akceptowalne warunkowo / do weryfikacji



A7 - Felga przednia lewa - zarysowanie rantu

Powierzchowne zarysowanie rantu tarczy koła. Kwalifikacja A, o ile brak ubytku materiału i deformacji.

13. Galeria P - pozostałe zdjęcia bez kwalifikacji szkody

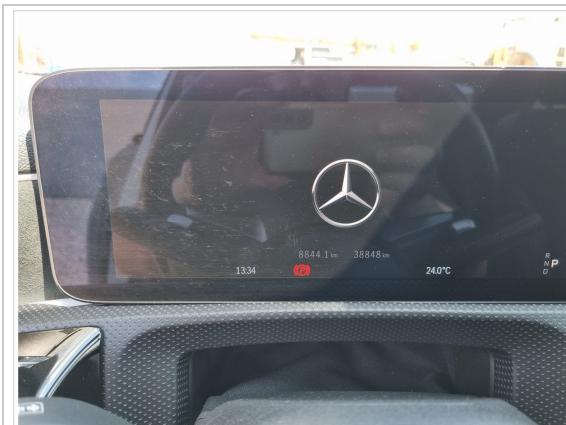

P1 - LICZNIK - przebieg 38 848 km
Zdjęcie dokumentacyjne.



P2 - CENTRALNY KOKPIT
Zdjęcie dokumentacyjne.



P3 - KIEROWNICA
Zdjęcie dokumentacyjne.



P4 - MULTIMEDIA / KAMERA
Zdjęcie dokumentacyjne.

13. Galeria P - pozostałe zdjęcia bez kwalifikacji szkody



P5 - NAWIGACJA

Zdjęcie dokumentacyjne.



P6 - KOMORA SILNIKA

Zdjęcie dokumentacyjne.



P7 - NUMER VIN

Zdjęcie dokumentacyjne.



P8 - TABLICZKA ZNAMIONOWA

Zdjęcie dokumentacyjne.

13. Galeria P - pozostałe zdjęcia bez kwalifikacji szkody



P9 - DOWÓD REJESTRACYJNY I KLUCZYKI
Zdjęcie dokumentacyjne.



P10 - KSIĄŻKA SERWISOWA
Zdjęcie dokumentacyjne.



P11 - INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zdjęcie dokumentacyjne.



P12 - BAGAŻNIK
Zdjęcie dokumentacyjne.

13. Galeria P - pozostałe zdjęcia bez kwalifikacji szkody



P13 - KOŁO ZAPASOWE / WNĘKA

Zdjęcie dokumentacyjne.



P14 - PODWOZIE PRZEDNIE

Zdjęcie dokumentacyjne.



P15 - PODWOZIE TYLNE

Zdjęcie dokumentacyjne.

14. Podsumowanie końcowe

Ocena końcowa

Pojazd Mercedes-Benz A 200 z 2023 r. został jednoznacznie zidentyfikowany na podstawie CEPiK, raportu oględzin i zdjęć. Dokumentacja jest zasadniczo kompletna; nie okazano karty pojazdu, a historia faktur serwisowych nie została potwierdzona. Pomiar lakieru na zbadanych elementach mieści się w zakresie fabrycznym 0-150 µm. Ogumienie letnie ma bieżnik 4,1 mm z przodu i 6,3-6,4 mm z tyłu. Stan mechaniczny w oględzinach statycznych oceniono jako dobry, bez uwag do jednostki napędowej i podstawowych układów, lecz brak jednoznacznie udokumentowanej jazdy próbnej. Najważniejsze uszkodzenia N to korozja prawych drzwi przednich i prawego tylnego błotnika, punktowe uszkodzenie lewych tylnych drzwi, uszkodzenie prawej przedniej felgi oraz zarysowania elementów wnętrza. Pozycje A wymagają czyszczenia, polerowania, pomiaru lub ponownej weryfikacji. Przed zakupem zaleca się diagnostykę komputerową, jazdę próbną i sporządzenie kosztorysu napraw pozycji N.

Zalecenia

- usunąć i zabezpieczyć ogniska korozji N1-N2
- naprawić N3-N6 oraz sprawdzić geometrię / bicie prawej przedniej felgi