

# OPEL Zafira Life 2.0 CDTI Extra Long Business Aut. 177KM

AUTOMATYCZNA · DIESEL · 2025



PRZEBIEG

**54 792 km**



**2025**

ROK PRODUKCJI



**DIESEL**

RODZAJ PALIWA



**AUTOMATYCZNA**

SKRZYNIA BIEGÓW

ROCZNIK 2025

PRZEBIEG 54 792 km

PALIWO DIESEL

NAPĘD 4x2 (FWD)

SKRZYNIA AUTOMATYCZNA

KOLOR Srebrny

USZKODZENIA  
KOSMETYCZNE

7

USZKODZENIA  
KONSTRUKCYJNE

0

USZKODZENIA  
BLACHARSKIE

0



FIRMA

VEHIS FINANSE Sp. z o.o.



KLIENT

Vehis



MIEJSCE OGLĘDZIN

Słomczyn, ul. Metalowa 10,  
05-600 Grójec



DATA OGLĘDZIN

15.05.2026 · 00:00



INSPEKTOR

Sebastian Marszał



01 / DANE POJAZDU

## Dane pojazdu



NUMER REJESTRACYJNY

WB964CR



MARKA

OPEL



MODEL

Zafira Life 2.0 CDTI  
Extra Long Business  
Aut. 177KM



VIN

VXEVKEHZ2SZ029238



ROK PRODUKCJI

2025



PRZEBIEG

54 792 km



KOLOR

Srebrny



RODZAJ PALIWA

DIESEL



SKRZYNIA BIEGÓW

AUTOMATYCZNA



NAPĘD

4x2 (FWD)



LICZBA DRZWI

5



LICZBA MIEJSC

6



NADWOZIE

VAN/MINIVAN



DATA PIERWSZEJ  
REJESTRACJI

2025-05-  
20T03:00:00+03:00



Lista wyposażenia uzupełniona przez rzeczoznawcę

### Wyposażenie standardowe



8 głośników: 2 wysokotonowe + 2 średnionowe w pierwszym i drugim rzędzie



ABS + BAS (Braking Amplificator System)



Brak półki zakrywającej bagażnik



Czujnik ciśnienia w oponach, pomiar pośredni



Czujniki parkowania z tyłu



Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie



Drzwi tylne Mistral black, unoszone do góry z ogrzewaną szybą i wycieraczką



Felgi stalowe 17" z kołpakami, ogumienie 225/55



Fotel kierowcy: regulacja wzdłużna, wysokości, nachylenia oparcia, odcinka lędźwiowego



Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów



Hamulec postojowy sterowany ręcznie



Immobilizer



Kamera wykryw. samochody/piesznych na pasie, auto. hamow. w celu unikn. lub zmniejsz. skutków kolizji



Kanapa 3-miejscowa rząd 2, obudowana dzielona 2/3 (lewa) + 1/3 (prawa) (T2), mocowania ISOFIX



Kanapa 3-miejscowa rząd 3, obudowana dzielona 2/3 (lewa) + 1/3 (prawa) (T2), mocowania ISOFIX



Kierownica z tworzywa sztucznego wielofunkcyjna



Klamki wewnętrzne w drzwiach I rzędu chromowane, klamki wewnętrzne w drzwiach II rzędu czarne



Klimatyzacja sterowana manualnie



Kluczyki z pilotem zamka centralnego, dwa



Kontrola trakcji, system wspomagania ruszania pod górę HSA (Hill Start Assist)



Kratki nawiewów czarne z chrom. elementami ozdobnymi, drzwi przód i przesuwne Mistral black



Lakier uni

Lusterka zewnętrzne elektrycznie

<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość zaprogramowania w tempomacie prędkości odczytanej przez kamerę (ISA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sterowane i składane, podgrzewane</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ostrzeżenie dźwiękowe i wizualne kierowcy o ryzyku nadmiernego zmęczenia (DAA3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oslony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z lusterkami i podświetleniem</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie bagażnika jednopunktowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ostrzeżenie o niezamierzonym zjeździe z pasa ruchu i automatyczna korekta toru jazdy (LKA)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakiet Look: Zderzak przód, klamki i listwy w kol. czarnym, lusterka czarne Perla Nera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie wnętrza żarowe</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podłoga pokryta tworzywem sztucznym</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Punkty mocowania bagażu w podłodze za II rzędem foteli: 6 sztuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów II i III rzędu</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reflektory przednie EcoLED</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schówek centralny otwarty, schowki przed pasażerem: górny zamykany z oświetleniem, dolny otwarty</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>System multimedialny: Wyświetlacz 10" dotykowy kolor, radio DAB, bezprzew. Android Auto/Apple Car</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>System e-call, OpelConect</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Szyby boczne, I rząd: sterowane elektrycznie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szyby boczne, I rząd: przyciemniane 30%</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Szyby boczne, III rząd: stałe, przyciemniane 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szyby boczne, II rząd: stałe, przyciemniane 70%</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Światła przeciwmgielne żarowe 50W /505 lm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Światła drogowe automatyczne (HBA)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempomat elektroniczny + ogranicznik prędkości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapicerka materiałowa Curitiba Black</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Włącznik świateł i wycieraczki szyby przedniej automatyczne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wlew paliwa z zamknięciem za pomocą kluczyka</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyświetlacz kierowcy LCD kolorowy 10"</li> </ul>

wyswietlanie info. o bieżących ogranicz.

- ✓ prędkości odczyt. przez przednią kamerę ze znaków drogowych

- ✓ Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem

- ✓ Zawieszenie przednie: kolumny McPhersona,

## Wyposażenie dodatkowe

- ✓ Pakiet Design - Drzwi tylne Mistral black, unoszone do góry z szybą otwieraną i ogrzewaną, z wycieraczką - Felgi aluminiowe 17" z ogumienie 225/55

- ✓ Przełącznik różnych trybów jazdy (G)

- ✓ Lakier metaliczny

## Czynniki obniżające wartość

- ✓ Sprzedaż wymuszona

- ✓ Braki w kompletacji pojazdu

- ✓ Historia szkodowa

### KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

Wyposażenie nie kompletne brak zagłówek i siedzeń 3 rzędu, zabudowy specjalnej.



03 / ZDJĘCIA PODSTAWOWE

## Zdjęcia podstawowe



Przekątna przednia lewa 01/15



Podwozie przednie 02/15



Przód pojazdu 03/15



Przekątna przednia  
prawa 04/15



Prawa strona przód 05/15



Prawa strona tył 06/15



Tył pojazdu 07/15



Lewa strona tył 08/15



Otwarty bagażnik 09/15



Przekątna tylna lewa 10/15



Otwarte lewe drzwi 11/15



Lewa strona przód 12/15



Lewe drzwi boczne 13/15




Podwozie tylne

14/15



Przekątna tylna prawa 15/15

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć



04 / DOKUMENTACJA POJAZDU

## Dokumentacja pojazdu



Dowód  
rejestracyjny

Nie

Karta pojazdu

Nie

Koło zapasowe

Nie

Podnośnik i  
narzędzia

Nie

Trójkąt  
ostrzegawczy

Nie

Gaśnica

Tak

Zestaw naprawczy

Tak

Tablice  
rejestracyjne

Tak

Kluczyki

Nie

Klimatyzacja  
sprawna

Tak

Nawigacja (karta)  
sprawna

Tak

Przewód ładowania  
baterii

Nie

Dokumentacja zweryfikowana — 5 z 12 pozycji pozytywnych



05 / OPONY I POMIAR LAKIERU

## Opony i pomiar lakieru





Stan opon na dzień oględzin

### PRZEDNIE LEWE

MARKA	MODEL
Imperial	Snowdragon UHP
ROZMIAR	DOT
225/55 R17	1325

**5.3 mm**

BIEŻNIK

### PRZEDNIE PRAWY

MARKA	MODEL
Imperial	Snowdragon UHP
ROZMIAR	DOT
225/55 R17	—

**5.5 mm**

BIEŻNIK

### TYLNE LEWE

MARKA	MODEL
Imperial	Snowdragon UHP
ROZMIAR	DOT
225/55 R17	—

**7.0 mm**

BIEŻNIK

### TYLNE PRAWY

MARKA	MODEL
Imperial	Snowdragon UHP
ROZMIAR	DOT
225/55 R17	—

**7.2 mm**

BIEŻNIK




Dobry  $\geq 4,0$  mm · Do wymiany 1,6–4,0 mm · Wymienić!  $< 1,6$  mm

## Pomiar grubości lakieru

Wartości w  $\mu\text{m}$  (mikrometrach)



 Pokrywa przednia	0-150 $\mu\text{m}$	 Rłotnik przedni I	0-150 $\mu\text{m}$
 Rłotnik przedni P	0-150 $\mu\text{m}$	 Drzwi przednie I	0-150 $\mu\text{m}$
 Drzwi przednie P	0-150 $\mu\text{m}$	 Drzwi tylne I	0-150 $\mu\text{m}$
 Drzwi tylne P	0-150 $\mu\text{m}$	 Rłotnik tylny I	0-150 $\mu\text{m}$
 Rłotnik tylny P	0-150 $\mu\text{m}$	 Pokrywa tylna / klana	0-150 $\mu\text{m}$
 Dach	0-150 $\mu\text{m}$	 Słupek przedni I	0-150 $\mu\text{m}$
 Słupek przedni P	0-150 $\mu\text{m}$	 Słupek środkowy I	0-150 $\mu\text{m}$
 Słupek środkowy P	0-150 $\mu\text{m}$	 Próg I	0-150 $\mu\text{m}$
 Próg P	0-150 $\mu\text{m}$	 Zderzak przedni	Brak danych
 Zderzak tylny	Brak danych		

-   $\leq 150 \mu\text{m}$  — Fabryczny
-   $151-300 \mu\text{m}$  — Lakierowany
-   $> 300 \mu\text{m}$  — Naprawiany / Szpachlowany



06 / GALERIA ZDJĘCIOWA

## Galeria zdjęciowa



A Nadwozie

15 zdjęć





Przekątna przednia lewa



Podwozie przednie



Przód pojazdu



Przekątna przednia prawa



Prawa strona przód



Prawa strona tył



Tył pojazdu



Lewa strona tył



Otwarty bagażnik



Przekątna tylna lewa



Otwarte lewe drzwi



Lewa strona przód



Lewe drzwi boczne



Podwozie tylne



Przekątna tylna prawa



## B Wnętrze

8 zdjęć



Deska rozdzielcza (tył)



Centralny kokpit



Nawigacja



Licznik przebiegu



Multimedia / kamera



Tylny nawiew centralny



Wyświetlacz serwisowy



Kierownica




## C Silnik

2 zdjęć



Otwarta maska silnika

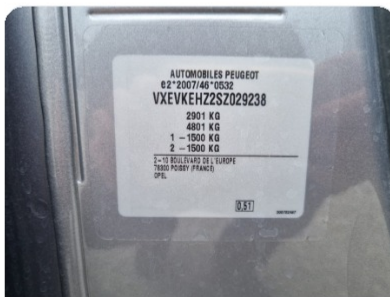


Tabliczka znamionowa



## D Dokumentacja

2 zdjęć

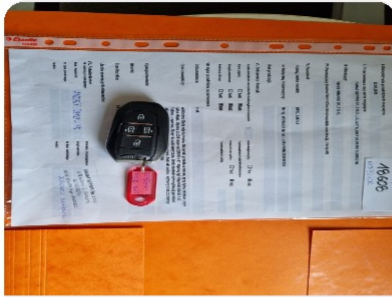

Dowód rejestracyjny +  
kluczyki



Numer VIN



## E Uszkodzenia

0 zdjęć



Zarejestrowano 7 uszkodzeń: #1 Pęknięcie (Szyba przednia)

#2 Zarysowanie (Maska / Pokrywa silnika)

#3 Odprysk (Zderzak przedni)

#4 Zarysowanie (Błotnik tylny lewy)

#5 Zarysowanie (Kłapa / Pokrywa bagażnika)

#6 Zarysowanie (Błotnik tylny prawy)


#7 Uszkodzenie mechaniczne (Kłapa / Pokrywa bagażnika)

Brak zdjęć w tej kategorii

Łącznie 27 zdjęć

Dokumentacja fotograficzna pojazdu

## Film z silnikiem

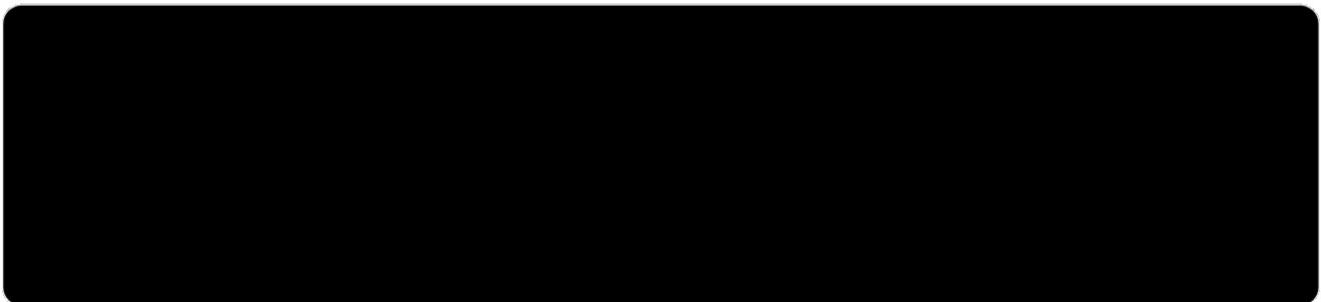




## Mapa uszkodzeń



### Mapa uszkodzeń

Lokalizacja udokumentowanych uszkodzeń

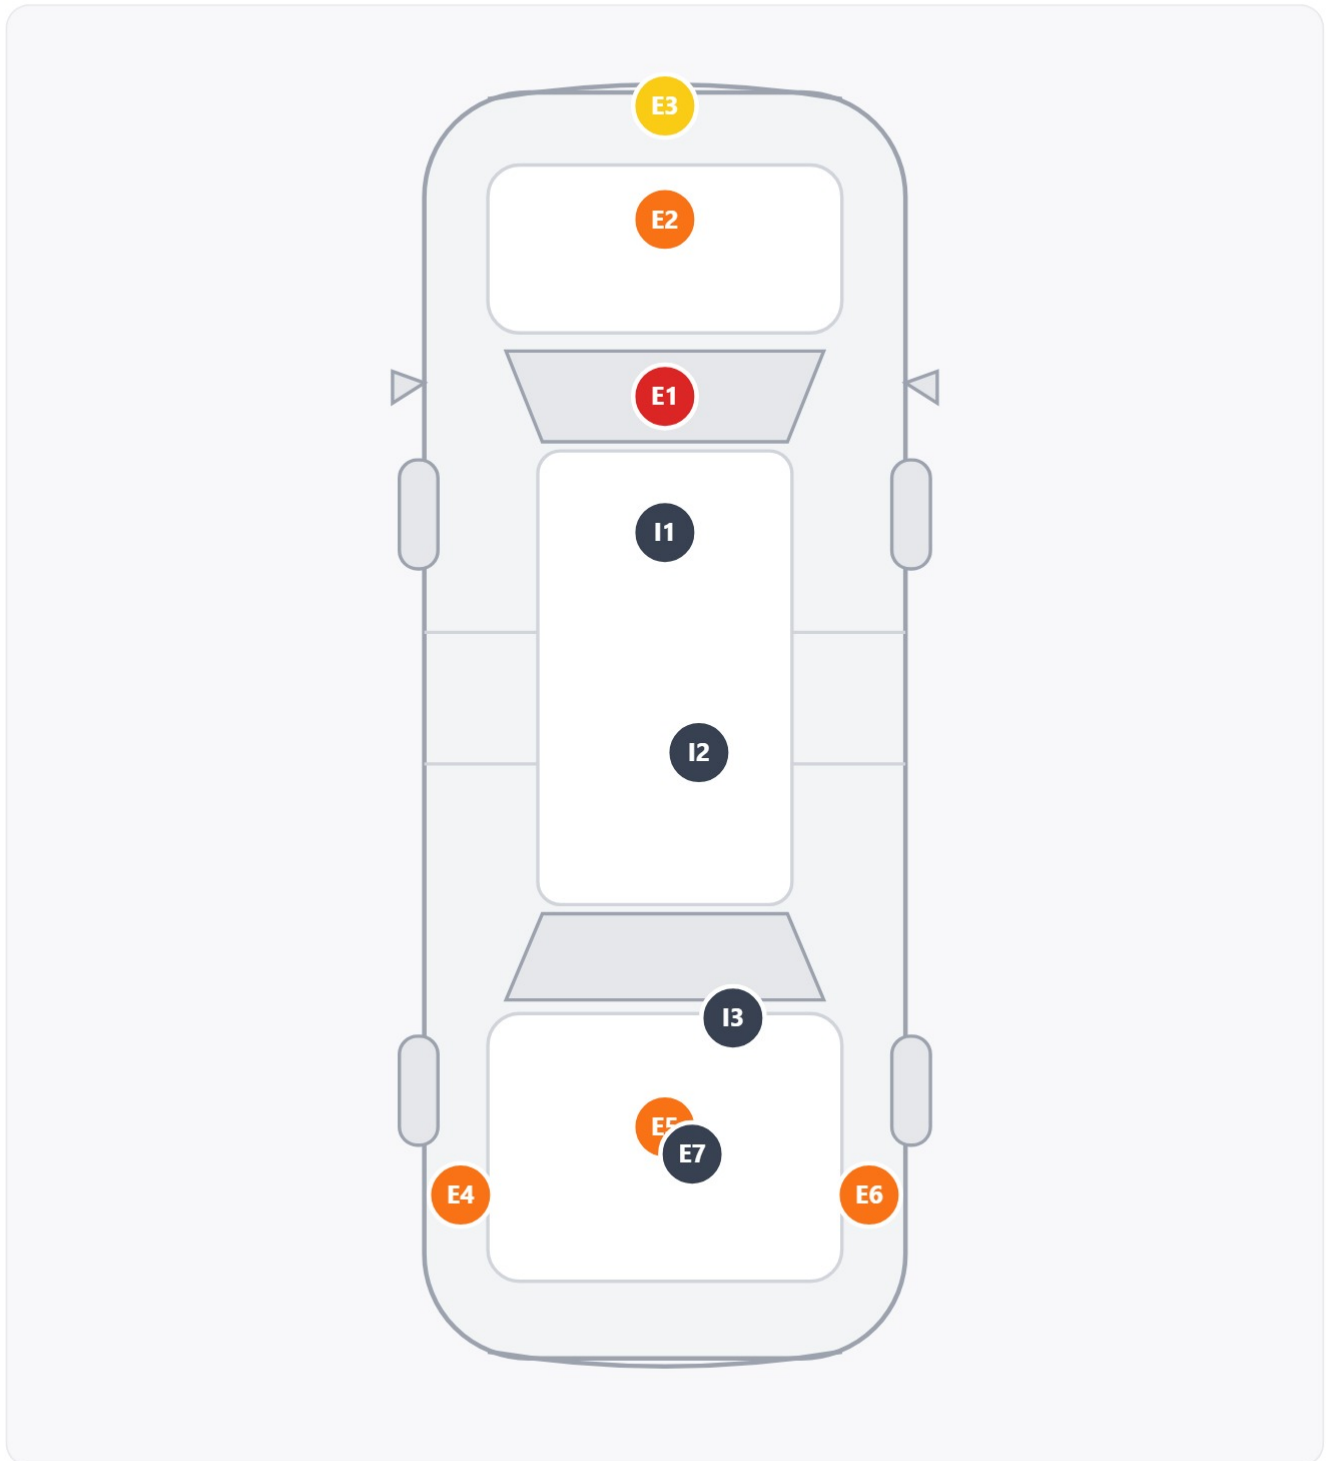

- Rysa / Wytarcie
- Odprysk
- Wgniecenie / Pęknięcie
- Inne / Wnętrze

**F1** Pęknięcie — Szyba przednia

**F2** Zarysowanie — Maska / Pokrywa silnika

**F3** Odprysk — Zderzak przedni

**F4** Zarysowanie — Błotnik tylny lewy

**F5** Zarysowanie — Kłapa / Pokrywa bagażnika

**F6** Zarysowanie — Błotnik tylny prawy

**F7** Uszkodzenie mechaniczne — Kłapa / Pokrywa bagażnika

**I1** Brak elementu — Zagłówki

**I2** Uszkodzenie mechaniczne — Podsufitka

**I3** Zabrudzenie — Bagażnik — ścianki



## 07 / USZKODZENIA ZEWNĘTRZNE

### Uszkodzenia zewnętrzne



**1** Pęknięcie · Szyba przednia 8

Odprysk, pęknięcie



**2** Zarysowanie · Maska / Pokrywa silnika 15

Liczne rysy na masce o podobnej wielkości



3

**Odprysk** · Zderzak przedni 0,3

Odpryski na lakierze



4

**Zarysowanie** · Błotnik tylny lewy 5



5

**Zarysowanie** · Kłapa / Pokrywa bagażnika 4

Zarysowania lakieru, zabrudzenie kłapy materiałem klej lub beton



6

**Zarysowanie** · Błotnik tylny prawy 30

Zarysowanie błotnika, polerowanie.



7

**Uszkodzenie mechaniczne** · Klapa / Pokrywa bagażnika 5

Ślady demontażu.



08 / USZKODZENIA WNĘTRZA

**Uszkodzenia wnętrza**



1

**Brak elementu** · Zagłówki

Brak zagłówków fotela pasażera przód.



2

**Uszkodzenie mechaniczne** · Podsufitka

Brak regulacji nawiewu.



3

**Zabrudzenie** · Bagażnik — ścianki 30x20

Liczne zabrudzeni,mechaniczne uszkodzenia elementów plastikowych.



## UWAGI INSPEKTORA

Brak dowodu rejestracyjnego.

## PODPISY

Inspektor: Sebastian Marszał

Klient: Vehis



## Dodatkowe dokumenty



Raport Historia Pojazdu (CEPIK)



Historia Szkodowości