


WYCIĄG Z OPINII

Minikoparka JCB 56Z-2

Numer identyfikacyjny (PIN): JCB8BDA4PM2891850

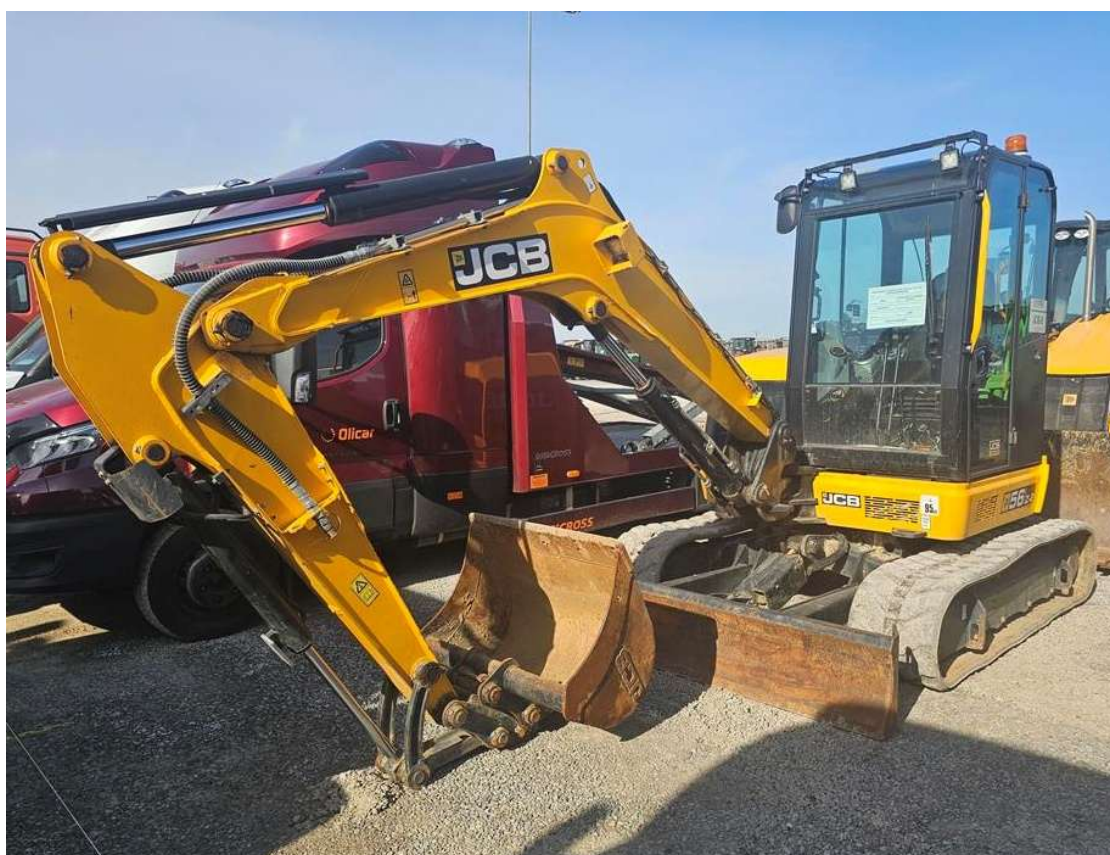

Autor opinii: Kamil Kałuża

Sieradz, 06.10.2026 r.

01. ZAMAWIAJĄCY OPINIĘ

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY

IMPULS LEASING POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa.

03. PRZEDMIOT OPINII

Minikoparka JCB 56Z-2

04. CEL I PRZEZNACZENIE OPINII

Celem opinii jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej przedmiotu opinii jako podstawy ceny wywoławczej na aukcji.

05. DATA I MIEJSCE OGLĘDZIN

Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 01.10.2026 r., na terenie placu magazynowego firmy Famat Serwis Sp. o.o., pod adresem: ul. Metalowa 10, 05-600 Słomczyn, w obecności operatora.

06. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot okazano na placu magazynowym, z możliwością sprawdzenia działania w ograniczonym zakresie.

07. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI**7.1. Nazwa środka technicznego, marka, model, wytwórca:**

Nazwa: minikoparka

Producent: JCB (Wielka Brytania)

Model: 56Z-2

7.2. Numer identyfikacyjny:

JCB8BDA4PM2891850 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.3. Rok produkcji:

2022 – na podstawie tabliczki znamionowej

7.4. Czas pracy:

1681 mtg

7.5. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:

Przedmiotem opinii jest kompaktowa koparka na podwoziu gąsienicowym przeznaczona do wykonywania prac ziemnych w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki niewielkim rozmiarom i niskiej masie, minikoparki sprawdzają się w robotach drogowych, instalacyjnych, ogrodniczych oraz przy pracach fundamentowych.

Parametry techniczne (na podstawie specyfikacji internetowej producenta):

Moc silnika: 36 kW

Pojemność silnika: 1663 cm³

Szerokość gąsienic: 400 mm

Maksymalny zasięg kopania: 5990 mm

Maksymalna głębokość kopania: 3840 mm

Siła zrywająca: 42 kN

Wymiary transportowe: 5520 x 1950 x 2550 mm

Masa własna: 5542 kg

Wypożyczenie (na podstawie oględzin):

- Kabina JCB zgodna z normami ROPS/TOPS, S/N: 442, 2021 rok produkcji
- Silnik PERKINS 403J-17T, S/N: IW84247U543135G
- Łyżka do kopania JCB (brak tabliczki znamionowej)
- Szybkozłącze mechaniczne
- Dwie linie hydrauliczne na ramieniu
- Gąsienicowy układ jezdny
- Lemiesz
- Oświetlenie robocze LED + lampa ostrzegawcza
- Fotel operatora komfortowy
- Radiododtworacz

7.6. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Nie przedstawiono pierwotnej dokumentacji pochodzeniowej maszyny.

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie jest zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin zastano koparkę z rozładowanym akumulatorem. Uruchomienia silnika dokonano przy użyciu zewnętrznego źródła energii. Zapłon silnika prawidłowy, praca silnika równomierna, nie budząca zastrzeżeń. Wykonano symulację podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia. Maszyna bez oporów wykonywała zadawane przez operatora ruchy. Mechanizmy robocze koparki - ramię z łyżką działają poprawnie we wszystkich kierunkach i płaszczyznach roboczych. Podczas wykonywanych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu hydraulicznego, pracy silnika. Wycieków płynów eksploatacyjnych nie stwierdzono. Gąsienice gumowe w pogorszonym stanie, ze spękaniem i nacięciami gumy. Koła zębate i rolki prowadzące w stanie dostatecznym. Próba ruchowa pomyślna, jazda w przód, w tył i obrót prawidłowy. Istnieje ryzyko wystąpienia niesprawności i wad ukrytych w warunkach pracy pod obciążeniem.

Wizualnie koparka w dobrym stanie utrzymania. Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzeń, zarysowań, odprysków lakieru, typowych dla tego typu maszyn eksploatowanych w warunkach prac ziemno-budowlanych. Kabina operatora w dość dobrym stanie utrzymania, lekko zabrudzona, bez nadmiernych wytarc i ubytków materiałów, widoczne ślady eksploatacji w stopniu adekwatnym do wieku i przebiegu maszyny.

Uwagi do stanu:

- błąd aktywny B267C-7B – konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych,
- w bocznej osłonie, w zamku jest złamany kluczyk, brak dostępu do komory silnika,
- brak osłony głośnika oraz gałki regulacji siły nadmuchu.

Szczegóły uszkodzeń ujawniono w dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznaczenie CE, co jest deklaracją producenta, że maszyna spełnia wymagania dyrektyw UE. Deklaracji zgodności CE nie okazano.

Ocena stanu technicznego przedmiotu – dobra.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

– Protokół przyjęcia przedmiotu do magazynu

08. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości (lub w części) bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr seryjny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.

6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
7. Jako autor opracowania oświadczam, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone w sposób całkowicie niezależny i obiektywny, z zachowaniem pełnej bezstronności wobec stron oraz przedmiotu wyceny.

Opracował:
Kamil Kałuża

Sieradz, 06.10.2026 r.

