

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/08/24

Zlecniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

J.Kiliszek nr upr. 751 RS1303



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu na parkingu w miejs. Słomczyn przy ulicy Metalowej 10 w dn.25.08.2026 r.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT1510281
- Instrukcja Określania wartości pojazdów nr 01/2024 z dnia 25.04.2024r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **TMAH281CAMJ096927**

Marka: **HYUNDAI**

Nr rejestracyjny: **ZS191RX**

Model pojazdu: **i30 1.5 MR`20 E6**

Nr Info-Ekspert: **016-01892**

Wersja: **Classic Plus**

Rok produkcji: **2021**

Wskazanie drogomierza 115936 km

Data pierwszej rejestracji 2021/10/06

Data ważności badania technicznego 2026/10/06

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow. 1800 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31 Poduszka powietrzna pasażera
2 Asystent zapobiegania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych FCA	32 Poduszki powietrzne boczne przednie
3 Autoalarm	33 Przygotowanie do montażu haka holowniczego
4 Czujniki ciśnienia w oponach	34 Radio cyfrowe DAB
5 Fotel kierowcy z regulacją wysokości	35 Relingi dachowe
6 Głośniki w drzwiach przednich	36 Roleta bagażnika
7 Głośniki w drzwiach tylnych	37 Schowek na okulary
8 Gniazdo 12V	38 Spoiler dachowy
9 Gniazdo 12V w bagażniku	39 Sterowanie systemem audio w kierownicy
10 Haczyki do mocowania bagaży	40 System Bluetooth
11 Imobilizer	41 System doświetlania zakrętów statyczny
12 Kanapa tylna dzielona i składana w stosunku 60/40	42 System kontroli podjazdu HAC
13 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	43 System stabilizacji toru jazdy ESC
14 Klimatyzacja	44 System utrzymania pasa ruchu LKA
15 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45 Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
16 Koło zapasowe dojazdowe	46 Światła automatyczne
17 Kołpaki	47 Światła do jazdy dziennej LED
18 Krata wlotu powietrza czarna	48 Światła p/mgielne przednie
19 Kurtyny powietrzne boczne	49 Światło dodatkowe STOP LED
20 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	50 Tapicerka tekstylna
21 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	51 Tarcze kół stalowe 15"
22 Nawiew powietrza na siedzenia tylne	52 Tempomat
23 Opony HANKOOK	53 Uchwyty na kubki
24 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami	54 Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
25 Oświetlenie do czytania (przód)	55 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
26 Oświetlenie drugiego rzędu	56 Wyświetlacz komputera pokładowego kolorowy 3,5"
27 Oświetlenie przestrzeni bagażowej	57 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
28 Podłoga bagażnika dwupoziomowa	58 Zagłówki tylne z regulacją wysokości
29 Podłokietnik przedni ze schowkiem	59 Zamek centralny zdalnie sterowany
30 Poduszka powietrzna kierowcy	60 Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 +Dywaniki gumowe
2 Lakier metalizowany
3 Pakiet Drive Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica pokryta skórą Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA						
Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KLEBER	195/65	R15	91H	QUADRAXER TL	4,5 62
Przednie prawe:	*KLEBER	195/65	R15	91H	QUADRAXER TL	4,5 62
Tylne lewe:	*KLEBER	195/65	R15	91H	QUADRAXER TL	6,0 43
Tylne prawe:	*KLEBER	195/65	R15	91H	QUADRAXER TL	6,0 43

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 82 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 336 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -7,33%.
- KOREKTY RÓŻNE:

(-)

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.
- OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU
-
- NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne
- | L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--|------|---------|
| 1 | Błotnik przedni | L | Starcia powłoki lakierowej | | |
| 2 | Pokrywa przednia | | Wgnieciona | | |
| 3 | Drzwi boczne przednie | L | Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi | | |
| 4 | Drzwi boczne przednie | P | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 5 | Drzwi boczne tylne | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 6 | Błotnik tylny | L | Wgniecenia | | |
| 7 | Błotnik tylny | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 8 | Drzwi tyłu nadwozia | | Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu | | |
- 3.251 Lic. 19158 J.Kiliszek nr upr. 751 RS1303

System INFO-EKSPERT / SRTSiRD

Strona 3



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

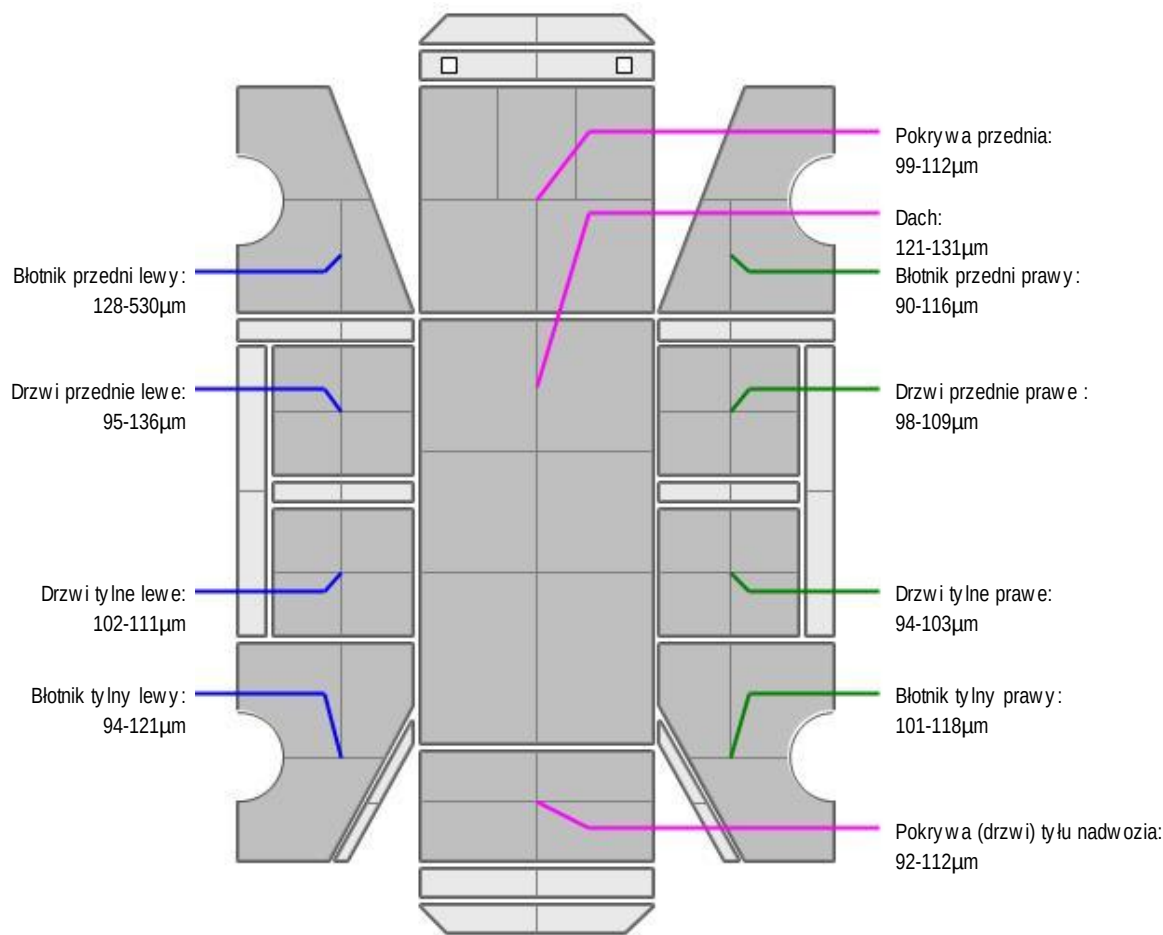

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		99-112µm	
2	Dach		121-131µm	
3	Błotnik przedni	L	128-530µm	
4	Drzwi przednie	L	95-136µm	
5	Drzwi tylne	L	102-111µm	
6	Błotnik tylny	L	94-121µm	
7	Błotnik przedni	P	90-116µm	
8	Drzwi przednie	P	98-109µm	
9	Drzwi tylne	P	94-103µm	
10	Błotnik tylny	P	101-118µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		92-112µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Ramię i pióro wycieraczki tylnej		Rozzerwana guma pióra		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoże żwir) przy prędkości do 20 km/h pozwalająca na zgrubne określenie stanu technicznego:

- 1. Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń .
- 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
- 4. Układ kierowniczy –pracuje poprawnie .

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK	Brak odnotowanych przeglądów
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Dwa kluczyki	
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK	
5	Podnośnik samochodowy	TAK	
6	Instrukcja obsługi	TAK	
7	Gaśnica	TAK	
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	
9	Apteczka	NIE	

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku Krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych .Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11

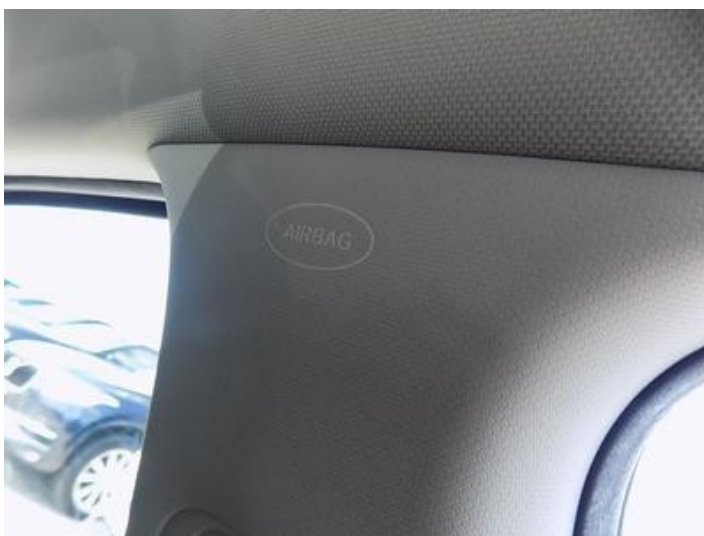

Fot. nr 12




Fot. nr 13

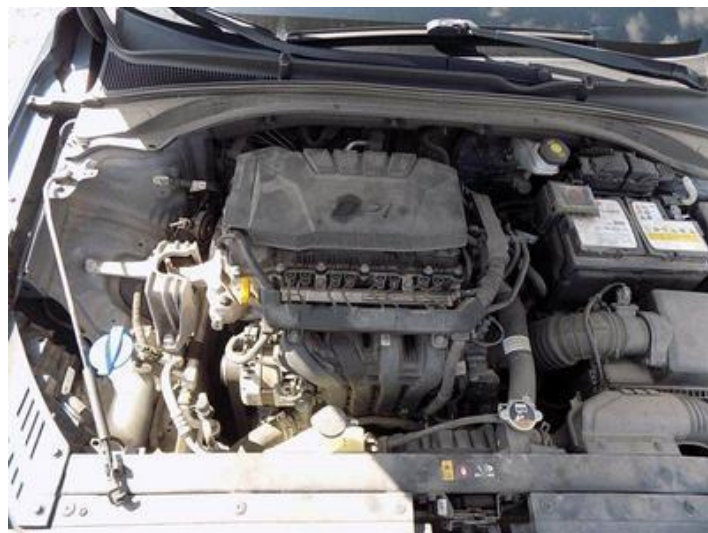

Fot. nr 14



Fot. nr 15

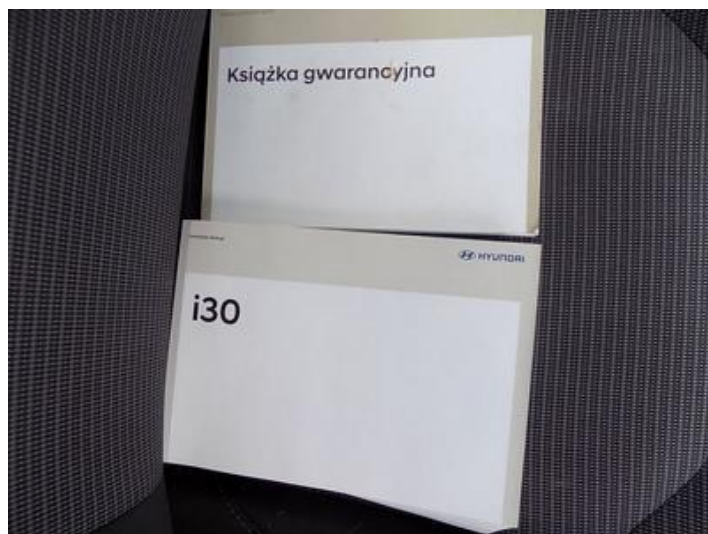

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 05.08.2026JK Hyundai ZS191RX Imp

z dnia: 2026/08/26

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.