

Opinia nr 02/09/2026/A

z dnia 17.09.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Harvester TIMBERJACK 1270D 6W.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zleceniodawca.

Alor Leasing Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38C
02-232 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Przedmiot wyceny.

Harvester TIMBERJACK 1270D 6W.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.4. Data i miejsce oględzin.

07.09.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

2. DATY ISTOTNE DLA CZYNNOŚCI OSZACOWANIA PRZEDMIOTU WYCENY.

- Data sporządzenia wyceny: 17.09.2026 r.
- Data, na którą określono wartość środka technicznego: 17.09.2026 r.
- Data oględzin i badań środka technicznego: 07.09.2026 r.

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

3.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KST): Grupa 5. Podgrupa 59. Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej.	
Parametry techniczne	
Nazwa	Harvester 6-kołowy
Model	1270D
Producent	TIMBERJACK
Rok produkcji	2004 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer seryjny	WJ1270D000478 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer VIN na ramie	WJ1270D000478
Paliwo	Diesel
Producent silnika	John Deere
Liczba godzin pracy (mth)	Brak danych
Wymiary transportowe bez żurawia dł./szer./wys. (m)	~7,4/2,96/3,72
Masa operacyjna (kg)	~17500
Kolor maszyny	zielony
Żuraw	TIMBERJACK 210 H 9.7
Rok produkcji	2004 (na podstawie tabliczki znamionowej)

Numer seryjny	WJ210HX000881 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Maksymalny zasięg (m)	9,7
Udźwig maksymalny (kg)	3975

Główne elementy wyposażenia:

Klimatyzacja.

Odtwarzacz CD/zmieniarka 5 płyt Blaupunkt IDC-A09 5 Disc Multiple Choice.

Drukarka.

Głowica ścinkowa (nie odnaleziono tabliczki znamionowej, oznaczeń producenta).

Rotator (nie odnaleziono tabliczki znamionowej, oznaczeń producenta).

Opis zamontowanego ogumienia:

Koło	Marka, typ	Wysokość bieżnika (mm)
I Osi L	Nokian 700/50-26.5 TRS LS-2	10
I Osi P	Nokian 700/50-26.5 ELS	19
II Osi L	Nokian 700/50-26.5 ELS	15
II Osi P	Nokian 700/50-26.5 TRS LS-2	15
III Osi L	Trelleborg Twin 422 710/55-34 LS-2	30
III Osi P	nieczytelne oznaczenia rozmiaru i marki	30

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczki znamionowe, karta katalogowa

Działanie i zastosowanie.

Harvester jest specjalistyczną maszyną służącą do pozyskiwania drewna. Model 1270D przeznaczony jest do wykonywania trzebieży późnych (cięć pielęgnacyjnych) i cięć rębnych. Na podwoziu kołowym posadowiony jest żuraw hydrauliczny, na którym zawieszona jest głowica obróbcza.

Zastosowanie: do pracy w leśnictwie.

3.2. Opis stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny wizualny dostateczny.

Oględziny na placu sprzętu poleasingowego.

- Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia harwestera: brak kluczyka stacyjki, brak akumulatorów.

Brak możliwości weryfikacji funkcjonalności układu napędowego, kierowniczego, hamulcowego.

Brak możliwości uruchomienia systemu pomiarowo - sterującego Timbermatic i odczytania liczników godzin pracy.

W komorze silnika stwierdzono zapocenia w okolicy pokrywy zaworów.

Model silnika/moc silnika: brak danych (tabliczka znamionowa silnika nieczytelna).

- Badanie środka technicznego przeprowadzono metodą organoleptyczną.

Widoczne zanieczyszczenia eksploatacyjne, liczne zarysowania, przetarcia powierzchni, ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, ogniska korozji, wgniecenia, odkształcenia pokryw/osłon, poręczy obsługowych.

Opony z licznymi pęknięciami oraz ubytkami materiału, opona lewa drugiej osi rozerwana.

Żuraw: widoczne ślady odnawiania powłoki lakierowej, wspornik prowadzący środkowej części wysięgnika odkształcony, widoczne wgniecenia, odkształcenia elementów prowadzących, mocujących przewody hydrauliczne, tabliczka znamionowa słabo czytelna, wyblakła, widoczne ślady niefabrycznego odnowienia/uzupełnienia wyblakłego oznaczenia producenta Timberjack – konieczna dalsza weryfikacja serwisowa w zakresie funkcjonalności podzespołów żurawia.

Głowica ścinkowa: widoczne ubytki plastikowych osłon, wgniecenia, odkształcenia pokryw – konieczna dalsza weryfikacji serwisowa funkcjonalności i kompletności.

Uwagi: łańcuch zabezpieczający wysięgnik i ramię żurawia oraz głowicę ścinkową nie stanowi wyposażenia harwestera – zabezpieczenie zostało zamontowane na potrzeby przechowywania maszyny na parkingu.

Instalacja hydrauliczna: przewody hydrauliczne porozpinane na potrzeby transportu, widoczne liczne wycieki – konieczna dalsza weryfikacja serwisowa w zakresie kompletności i funkcjonalności.

Siłowniki przegubu porozpinane na potrzeby transportu, sworznie siłowników złożone w kabinie brak możliwości weryfikacji kompletności elementów.

Zdemontowana dolna osłona napędu złożona w kabinie operatora, brak możliwości weryfikacji kompletności elementów.

Schodki wejściowe do kabiny uszkodzone, wgniecione.

Widoczne braki reflektorów roboczych na dachu kabiny, wgniecenia osłon reflektorów, dachu.

Szyby kabiny z licznymi zarysowaniami, przetarciami, pióra wycieraczek zużyte.

Szyba czołowa pęknięta, ze śladami prowizorycznej napraw (klejenia).

Szyba boczna prawa zabezpieczona za pomocą prowizorycznych wsporników.

Pokrywy komory silnika oraz zespołu hydraulicznego z uszkodzeniami/wgnieceniami.

■ Kabina operatora.

Wnętrze kabiny z zabrudzeniami eksploatacyjnymi.

Brak panelu radia.

Klawiatura komputera sterującego z widocznymi uszkodzeniami.

Układ klimatyzacji – brak możliwości weryfikacji funkcjonalności.

Widoczne uszkodzenia, pęknięcia okładzin/paneli zabudowy kabiny.

Fotel operatora bez zagłówka, siedzisko z miejscowym uszkodzeniem tapicerki.

Panel obsługowy z elementami sterowania z widocznymi uszkodzeniami, pęknięciami, widoczne braki przycisków funkcyjnych/zaślepek.

Wskazanie licznika mechanicznego w kabinie operatora: 8599 h (odczytano).

Widoczne ślady prowizorycznej naprawy panelu kontrolnego Dafo.

■ Dokumentacja techniczno-ruchowa udostępniona podczas oględzin: brak.

Brak książki serwisowej, instrukcji obsługi, katalogu części zamiennych, Deklaracji zgodności WE/UE.

Oznaczenie CE na tabliczce znamionowej harwestera: TAK.

■ Liczba kluczyków stacyjki: brak;

Uwagi: Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji;

■ Harwester nie posiada przeglądu/opinii serwisu, przed uruchomieniem i dalszą eksploatacją wymaga montażu elementów wyposażenia, przeprowadzenia koniecznych napraw, prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15



Zdjęcie 16



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Zdjęcie 19



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23

Tabliczka znamionowa żurawia:



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27




Zdjęcie 28



Zdjęcie 29




Zdjęcie 30

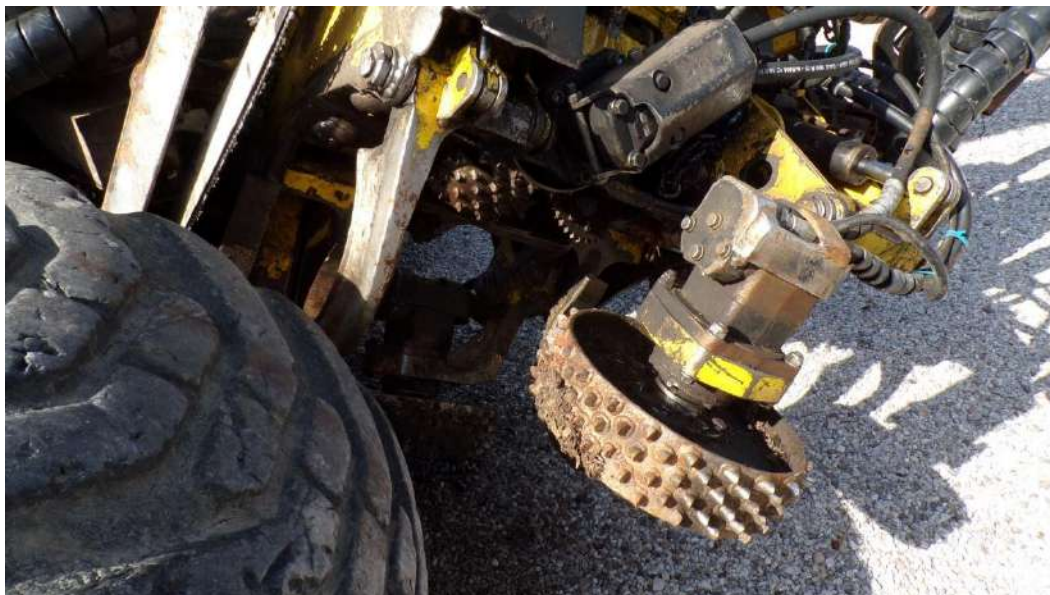


Zdjęcie 31



Zdjęcie 32

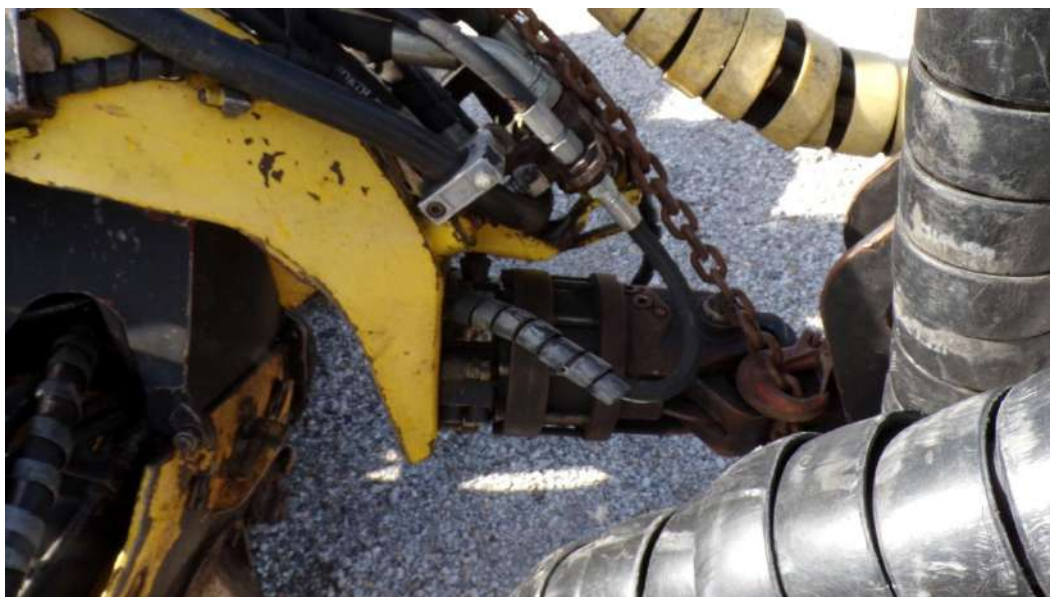

Zdjęcie 33

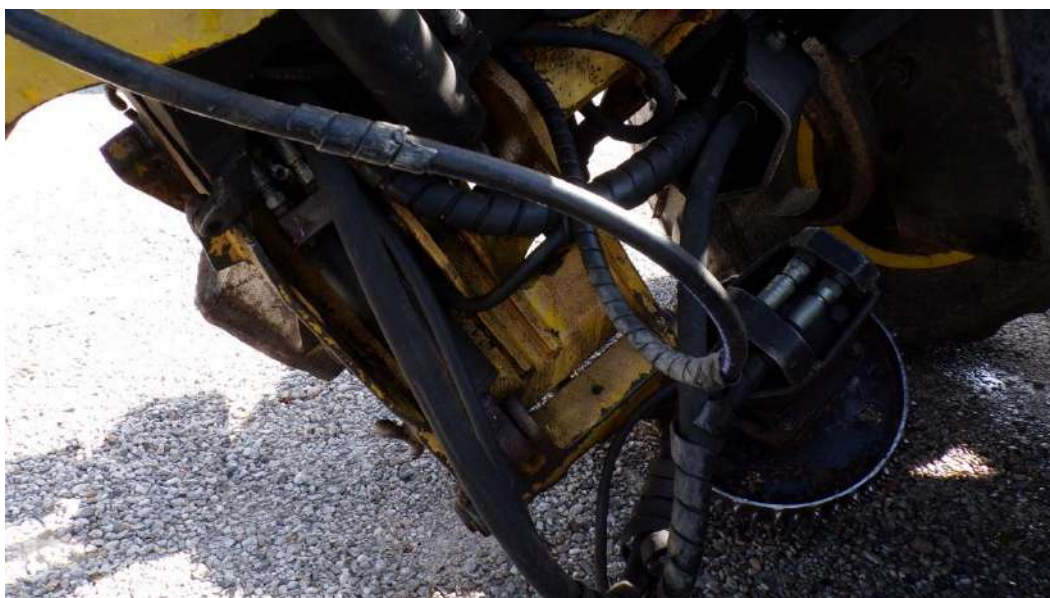

Zdjęcie 34



Zdjęcie 35

Numer VIN na ramie harwestera:



Zdjęcie 36



Zdjęcie 37



Zdjęcie 38



Zdjęcie 39



Zdjęcie 40



Zdjęcie 41



Zdjęcie 42



Zdjęcie 43



Zdjęcie 44



Zdjęcie 45



Zdjęcie 46



Zdjęcie 47



Zdjęcie 48



Zdjęcie 49



Zdjęcie 50



Zdjęcie 51



Zdjęcie 52



Zdjęcie 53



Zdjęcie 54



Zdjęcie 55



Zdjęcie 56



Zdjęcie 57



Zdjęcie 58



Zdjęcie 59



Zdjęcie 60



Zdjęcie 61



Zdjęcie 62



Zdjęcie 63



Zdjęcie 64



Zdjęcie 65



Zdjęcie 66



Zdjęcie 67



Zdjęcie 68



Zdjęcie 69



Zdjęcie 70




Zdjęcie 71



Zdjęcie 72



Zdjęcie 73

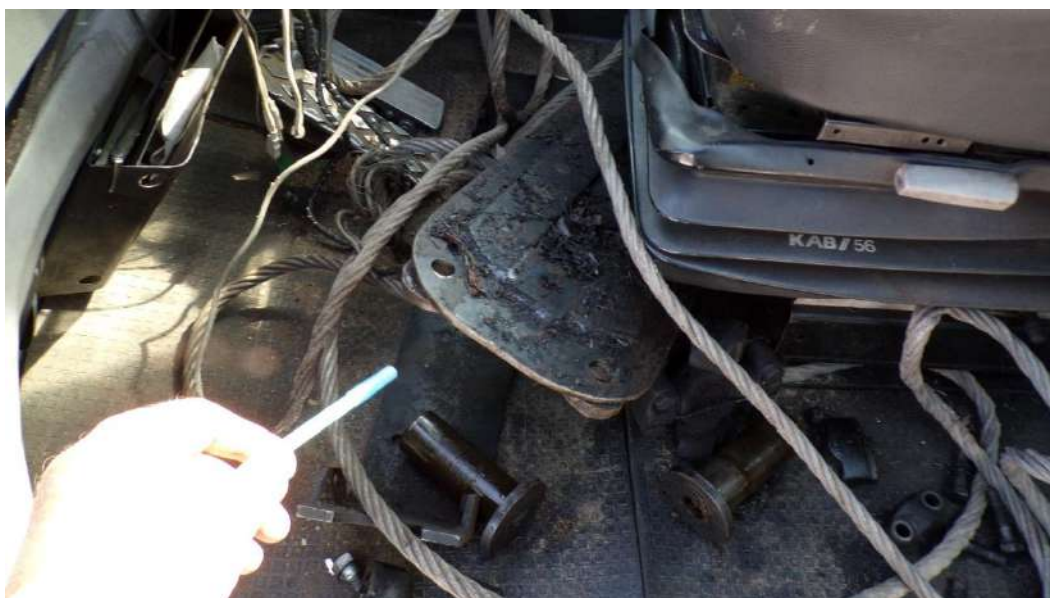

Zdjęcie 74



Zdjęcie 75



Zdjęcie 76



Zdjęcie 77



Zdjęcie 78



Zdjęcie 79



Zdjęcie 80



Zdjęcie 81



Zdjęcie 82



Zdjęcie 83



Zdjęcie 84



Zdjęcie 85



Zdjęcie 86



Zdjęcie 87



Zdjęcie 88



Zdjęcie 89



Zdjęcie 90



Zdjęcie 91



Zdjęcie 92



Zdjęcie 93



Zdjęcie 94

Tabliczka znamionowa harwestera:*Zdjęcie 95***KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA**

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.