

Nr zlecenia: 82/23/06/2026/Siemens Finance Pion Windykacji

z dnia: 23.06.2026

Zleceniodawca:

Siemens Finance
Żupnicza 11
03-821 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam Źądło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VI-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF27MN052886
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	WF5185V
Model pojazdu:	A6 Quattro 40 TDi MR`18 E6 C8	Nr Info-Ekspert:	002-03456
Wersja:	Sport S tronic	Rok produkcji:	2021
Wskazanie drogomierza	76787 km		
Data pierwszej rejestracji	3.03.2021		
Data ważności badania technicznego	24.04.2027		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2325 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 150kW (204KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne Aluminium fragment	32	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
2	Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)	33	Spoiler tylny
3	Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem	34	System "Audi pre sense basic"
4	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	35	System "Audi pre sense front"
5	Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne	36	System Audi Drive Select

6	Dywaniki przód/tył	37	System automatycznej recyrkulacji powietrza
7	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej	38	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Filtr p/pyłkowy	39	System kontroli trakcji ESC
9	Fotele sportowe	40	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Głośniki 8 szt.	41	System Start/Stop
11	Gniazdo 12V z tyłu	42	Szyba przednia laminowana
12	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)	43	Szyby termoizolacyjne
13	Kolumna kierownicy regulowana	44	Światła do jazdy dziennej LED
14	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	45	Światła tylne LED
15	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	46	Tarcze kół aluminiowe 18" (40R)
16	Listwy progowe aluminiowe	47	Tempomat z regulacją prędkości i limitem prędkości
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Układ kierowniczy progresywny
18	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
19	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	50	Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika elektryczne
20	Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), convex	51	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
21	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach tylnych	52	Wykładzina bagażnika
22	Oslony p/słoneczne z lusterkiem do makijażu, podświetlanym, po stronie kierowcy i pasażera	53	Wyłożenie podłogi bagażnika
23	Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu	54	Zagłówki foteli przednich regulowane
24	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Podłokietnik przedni komfortowy	56	Zawieszenie dynamiczne
26	Podsufitka tkaninowa	57	Zbiornik AdBlue 12l
27	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Zderzaki wzmocnione
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	59	Zestaw naprawczy opon
29	Poduszki powietrzne boczne	60	Zestaw narzędzi
30	Radio MMI plus	61	Złącze Bluetooth
31	Reflektory przednie LED		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 3 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 4 Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna sportowa
- 5 Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem
Komputer pokładowy
Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
- 6 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterko zewnętrzne prawe z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania
- 7 System Audi Music Interface
System Audi Music Interface
Złącze USB 2 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Bang & Olufsen Premium Sound 3D (dopłata)
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Kamera cofania
- 4 +Lakier metalizowany
- 5 System Audi parking plus (przód i tył)
- 6 Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
- 7 Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne (42D) (dopłata)
- 8 Układ zmywania reflektorów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 245/45 R19 102Y XL TURANZA T005 AO FP	5,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 245/45 R19 102Y XL TURANZA T005 AO FP	5,5
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 245/45 R19 102Y XL TURANZA T005 AO FP	5,5
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 245/45 R19 102Y XL TURANZA T005 AO FP	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	L	Wgnieciony, Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Wgnieciony		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

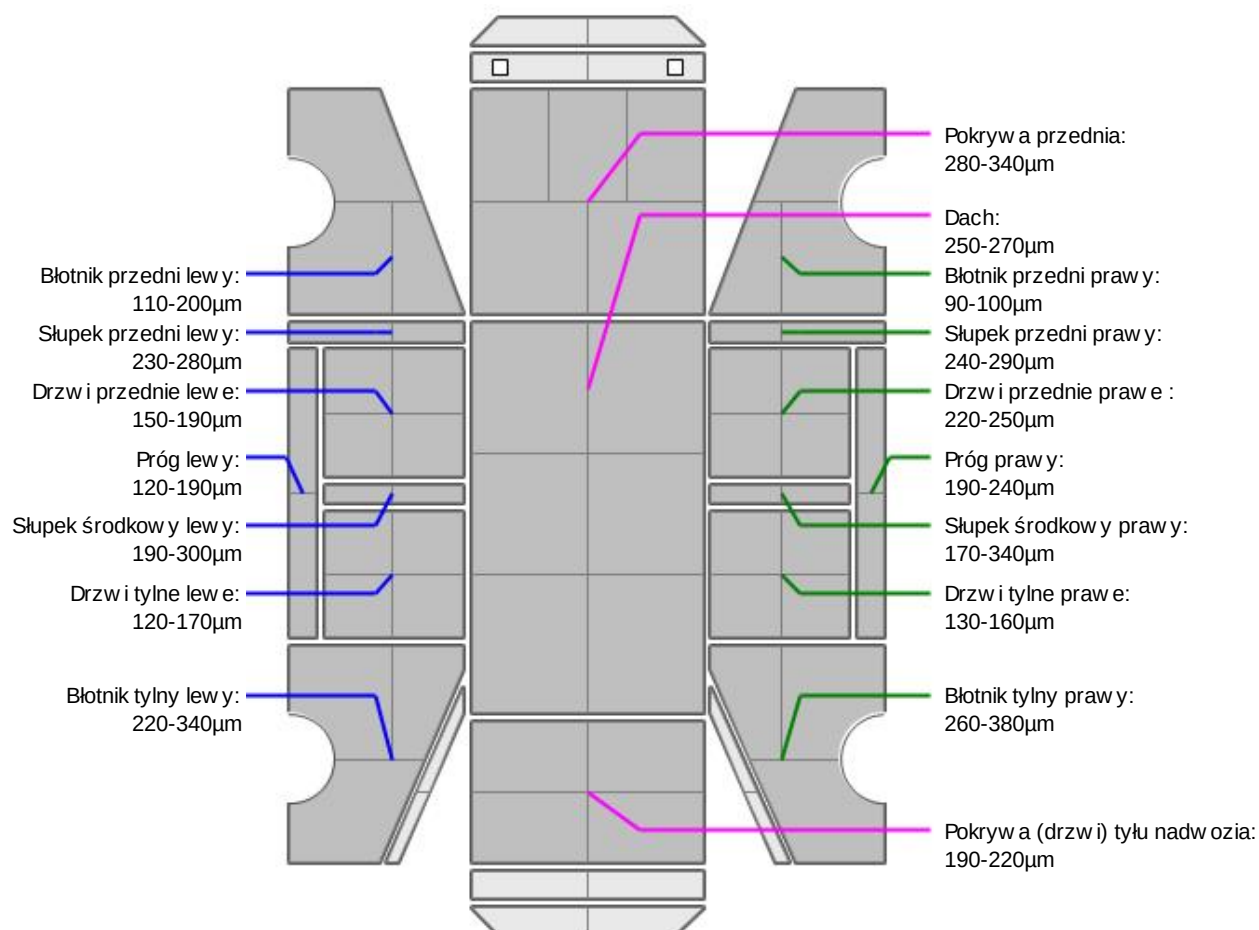
KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		280-340µm	
2	Dach		250-270µm	
3	Błotnik przedni	L	110-200µm	
4	Próg	L	120-190µm	
5	Słupek przedni	L	230-280µm	
6	Drzwi przednie	L	150-190µm	
7	Słupek środkowy	L	190-300µm	
8	Drzwi tylne	L	120-170µm	
9	Błotnik tylny	L	220-340µm	
10	Błotnik przedni	P	90-100µm	
11	Próg	P	190-240µm	
12	Słupek przedni	P	240-290µm	
13	Drzwi przednie	P	220-250µm	
14	Słupek środkowy	P	170-340µm	
15	Drzwi tylne	P	130-160µm	
16	Błotnik tylny	P	260-380µm	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		190-220µm	

Rama dachu L 230-270

Rama dachu P 200-280

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów

pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tablicy rozdzielczej		Niefabryczny element klejony	Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.	
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowane		
3	Panel klimatyzacji tył		Zarysowany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Dekieleg felgi LT		Brak		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 5 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6

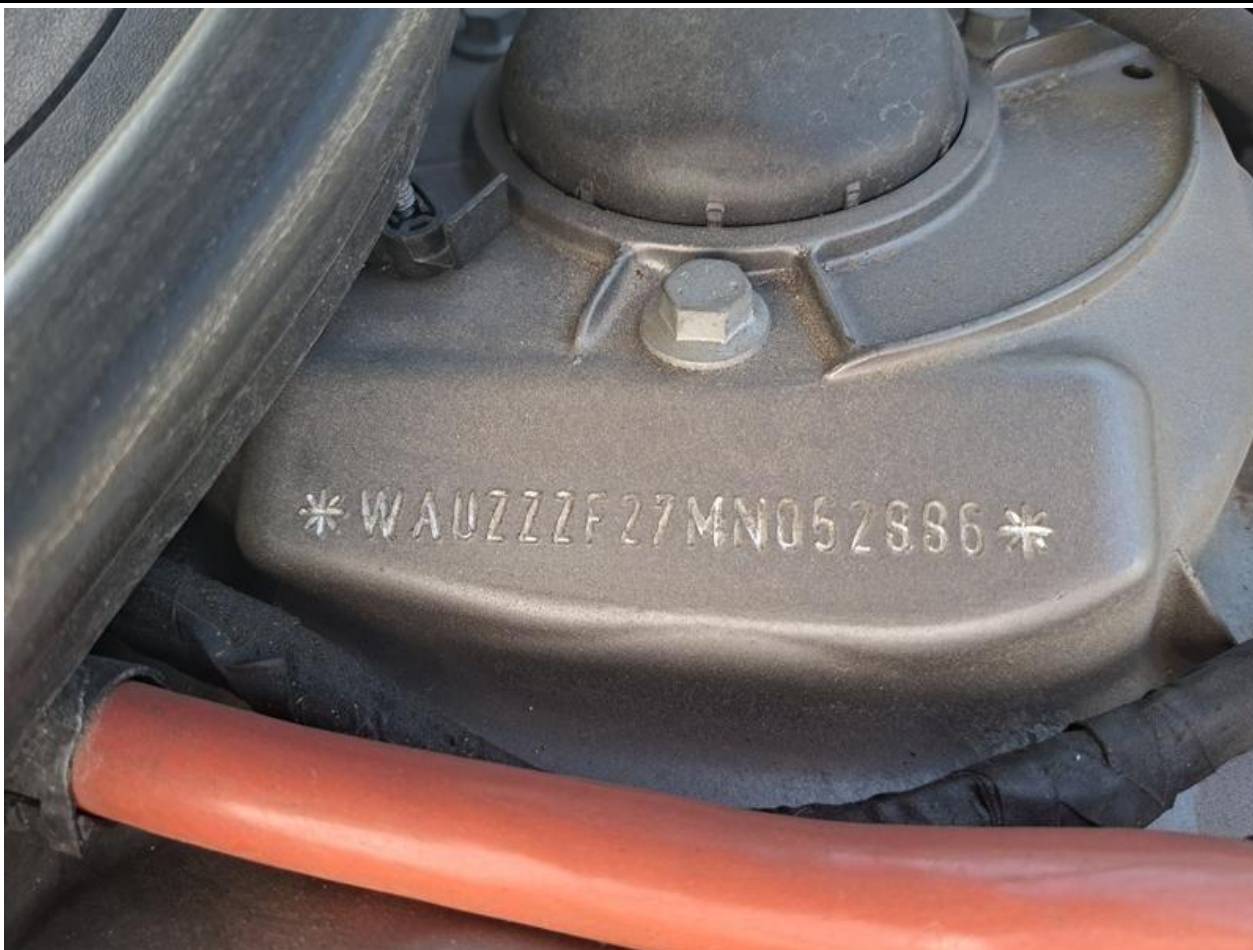

Fot. nr 7

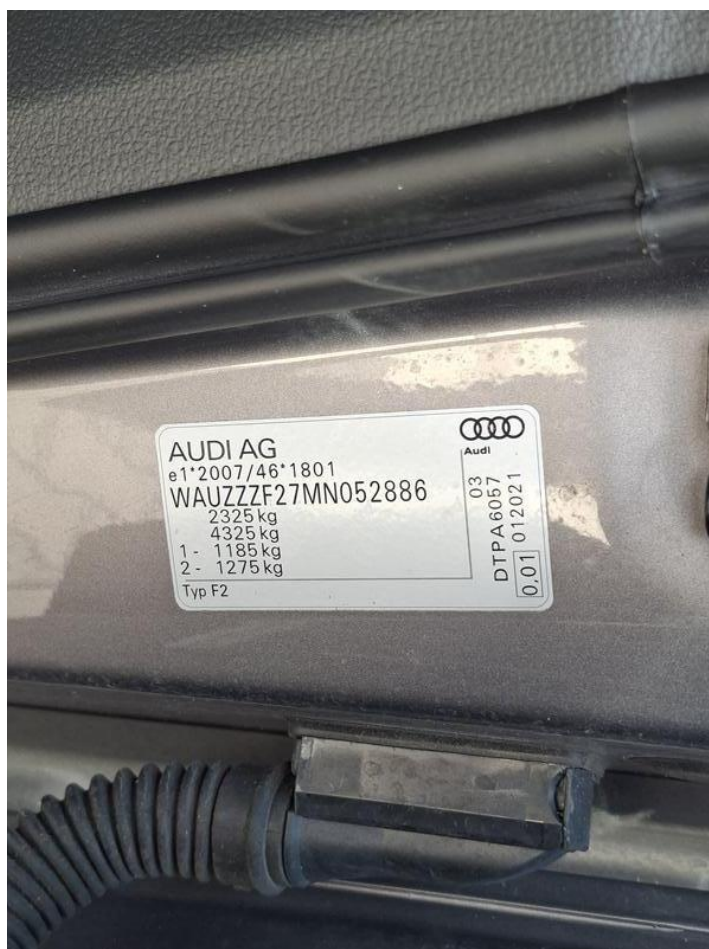

Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 80

