

Opinia nr 03/10/2026/DLL

z dnia 09.10.2026 r.

Dotyczy: oszacowanie aktualnej wartości rynkowej.
Rzecznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444,
uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

Przedmiot wyceny: Ładowarka teleskopowa Merlo TF33.9-120.



1. DANE FORMALNO-PRAWNE.

1.1. Zleceniodawca.

De Lage Landen Leasing Polska S.A.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

1.2. Zleceniobiorca.

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa

1.3. Przedmiot wyceny.

Ładowarka teleskopowa Merlo TF33.9-120.
Szczegółową charakterystykę przedmiotu wyceny przedstawiono w punkcie 3.

1.4. Data i miejsce oględzin.

02.10.2026 r. Famat Serwis Sp. z o.o. Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEDMIOTU WYCENY.

2.1. Dane techniczno-identyfikacyjne.

Symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych (KŚT): Grupa 5. Podgrupa 58. Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.	
Parametry techniczne	
Nazwa	Ładowarka teleskopowa
Model	TF33.9-120
Rok produkcji	2016 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Numer identyfikacyjny maszyny	ZF1F50TA7C6000566 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Producent	MERLO S.p.A. Włochy
Licznik godzin pracy (mth)	3148 (odczytany)
Silnik	DEUTZ TCD 3.6 L, nr ser. 11712572, rok produkcji 2014 (na podstawie tabliczki znamionowej)
Moc silnika (kW)	90
Paliwo	Diesel
Napęd	4x4
Maksymalny udźwig (kg)	3300
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	8,6
Wysięgnik	teleskopowy
Masa własna bez osprzętu (kg)	6950
Wymiary transportowe bez osprzętu roboczego dł./szer./wys. (mm)	4315/2240/2240
Prędkość maksymalna (km/h)	40
Kolor	zielony

Główne elementy wyposażenia:

Klimatyzacja.

Joystick sterujący.
 Radioodtwarzacz SONY DSX-A200UI.
 Lampa ostrzegawcza.
 2 światła robocze na dachu kabiny z przodu.
 2 światła robocze na dachu kabiny z tyłu.
 2 światła robocze na wysięgniku.
 Światła drogowe.
 Zaczep transportowy.
 Lusterka wsteczne.
 Lusterko dla zaczepu transportowego.
 Tylne gniazdo elektryczne, tylne przyłącza hydrauliczne.
 Karetka mocowania osprzętu (brak tabliczki znamionowej).
 Widły paletowe (brak tabliczki znamionowej, oznaczenia producenta).
 Łyżka ~2300 mm. (brak tabliczki znamionowej, oznaczenia producenta).

Opis zamontowanego ogumienia:

Koło	Marka, typ	Wysokość bieżnika mm
I Osi L	Michelin XMCL 460/70 R24 IND 159 A8	24
I Osi P	Michelin XMCL 460/70 R24 IND 159 A8	24
II Osi L	Michelin XMCL 460/70 R24 IND 159 A8	25
II Osi P	Michelin XMCL 460/70 R24 IND 159 A8	25

źródło: oględziny środka technicznego, tabliczki znamionowe, karta katalogowa

Działanie i zastosowanie.

Uniwersalna ładowarka teleskopowa przeznaczona do robót załadunkowych i przemieszczania materiału.

Zastosowanie: w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, firmach usługowych, przedsiębiorstwach budowlanych, przemysłowych, komunalnych itp.

2.2. Opis stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny wizualny średni.

Oględziny przeprowadzono na placu sprzętu poleasingowego.

▪ Ładowarkę uruchomiono po podłączeniu do zewnętrznego źródła prądu, ze względu na niesprawne akumulatory, wykonano próbę ruchową z osprzętem roboczym.

W zakresie przeprowadzonej próby ruchowej stwierdzono:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych, w komorze silnika nie stwierdzono widocznych nieszczelności, wycieków płynów eksploatacyjnych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy – pracuje poprawnie.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.
5. Funkcjonowanie zespołu wysięgnika sprawdzono w zakresie ruchów segmentów teleskopu - nieprawidłowości w funkcjonalności nie stwierdzono.
6. Układ hydrauliczny: w sprawdzonym zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu nie stwierdzono, brak widocznych wycieków, nieszczelności.

Stan paliwa rezerwa.

▪ Widoczne zanieczyszczenia eksploatacyjne maszyny, zarysowania i przetarcia powierzchni, liczne ubytki powłoki lakierowej, rdzawy nalot, ogniska korozji.

Błotniki zarysowane, błotnik pl uszkodzony, pęknięty.

Osłona lampy drogowej pl uszkodzona, wgnieciona.

Pokrywa komory silnika odkształcona, z licznymi uszkodzeniami.

Zaczepy, tylny i przedni, bez sworzni.

Tarcze kół – odpryski powłoki lakierowej, rdzawy nalot.

Opony – ubytki i pęknięcia eksploatacyjne bieżnika.

- Kabina operatora.

Wewnątrz kabiny stwierdzono zanieczyszczenia eksploatacyjne.

Na monitorze aktywny komunikat o konieczności przeprowadzenia okresowych czynności serwisowych.

Stwierdzono pęknięcia okładziny prawego panelu obudowy.

Klimatyzacja niesprawna – podczas próby uruchomienia system nie załącza się, konieczna dalsza weryfikacja serwisowa.

- Badanie UDT ważne do 02.2026 r. – zgodnie z naklejką umieszczoną na kabinie operatora, brak dokumentacji UDT.
- Udostępniona dokumentacja techniczna: instrukcja obsługi ładowarki, katalog części zamiennych, instrukcja obsługi silnika, Deklaracja Zgodności CE, brak książki przeglądów.
- Oznakowanie CE: Tak.
- Liczba kluczyków stacyjki (szt.): 1.
- Brak informacji o przeprowadzonych przeglądach, naprawach oraz warunkach eksploatacji.
- Ładowarka nie posiada opinii serwisu, przed dalszą eksploatacją wymaga przeprowadzenia koniecznych napraw, prac konserwacyjnych oraz czynności serwisowych w celu sprawdzenia funkcjonalności i stopnia zużycia podzespołów oraz wykrycia ewentualnych usterek części.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Podczas oględzin rzeczoznawca ustalił stan faktyczny udokumentowany materiałem fotograficznym.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9



Zdjęcie 10



Zdjęcie 11



Zdjęcie 12



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14



Zdjęcie 15




Zdjęcie 16



Zdjęcie 17

Tabliczka znamionowa ładowarki:

Zdjęcie 18

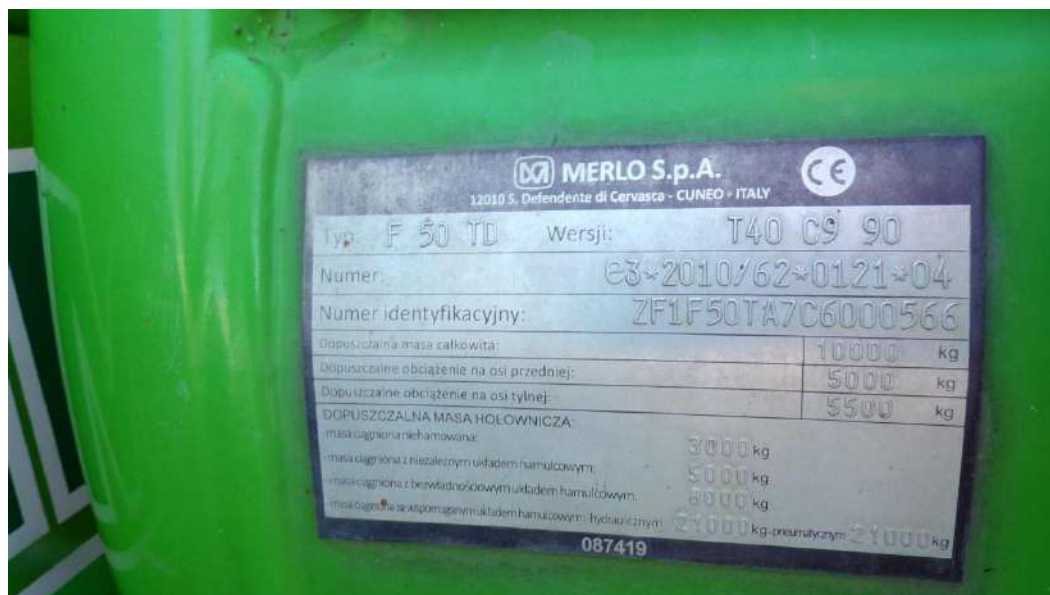

Zdjęcie 19

Numer identyfikacyjny na ramie ładowarki:



Zdjęcie 20



Zdjęcie 21



Zdjęcie 22



Zdjęcie 23



Zdjęcie 24



Zdjęcie 25



Zdjęcie 26



Zdjęcie 27



Zdjęcie 28



Zdjęcie 29



Zdjęcie 30



Zdjęcie 31



Zdjęcie 32



Zdjęcie 33



Zdjęcie 34



Zdjęcie 35



Zdjęcie 36



Zdjęcie 37



Zdjęcie 38



Zdjęcie 39



Zdjęcie 40



Zdjęcie 41



Zdjęcie 42



Zdjęcie 43



Zdjęcie 44



Zdjęcie 45



Zdjęcie 46



Zdjęcie 47




Zdjęcie 48



Zdjęcie 49



Zdjęcie 50

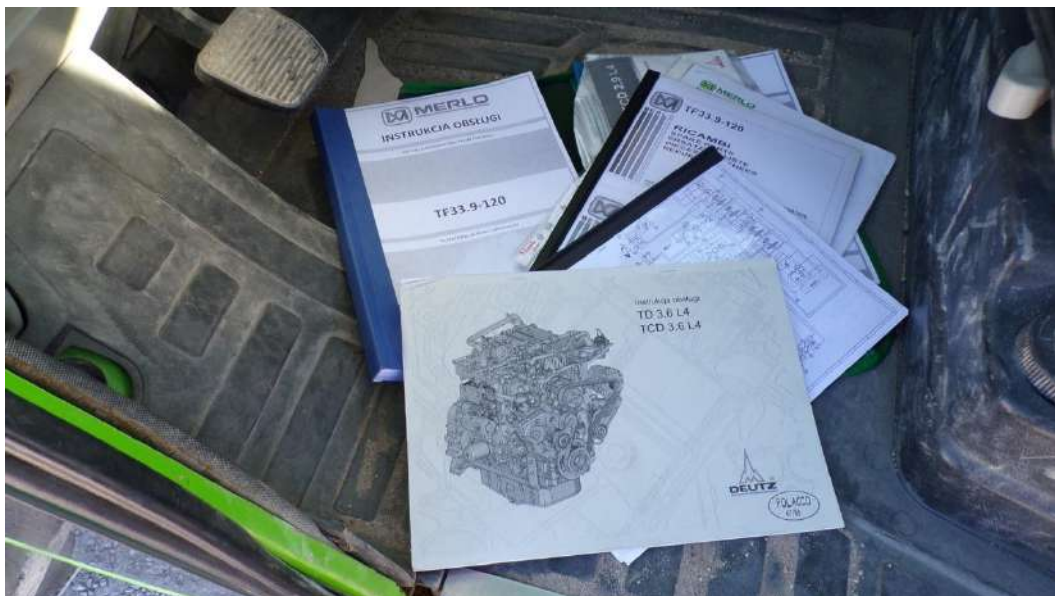

Zdjęcie 51

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
 1. Denominazione del costruttore o costruttore di fatto:
 MERLO S.p.A.
 Via Nazionale, 9 - 20105, Defendente di Cervasca (CN) - IT
 2. Denominazione del prodotto:
 Trattore agricolo con braccio telescopico
 3. Modello:
 MERLO T23.5-120
 4. Numero di serie:
 ZF1P30AT7C6000546
 5. Dichiarazione di conformità a tutti le direttive e i regolamenti della UE, oltre 2006/42/CE e Direttiva 2014/30/AE.
 6. Data di emissione:
 23/04/2016
 7. Nome e cognome del titolare:
 Dott. Ing. GAYRALDI Claudio
 8. Firma del titolare:
 (Firma)
 9. Nome e cognome del responsabile della dichiarazione:
 Dott. Ing. GAYRALDI Claudio
 10. Firma del responsabile della dichiarazione:
 (Firma)
 11. Data di emissione:
 23/04/2016
 12. Nome e cognome del responsabile della dichiarazione:
 Dott. Ing. GAYRALDI Claudio
 13. Firma del responsabile della dichiarazione:
 (Firma)
 14. Data di emissione:
 23/04/2016
 15. Nome e cognome del responsabile della dichiarazione:
 Dott. Ing. GAYRALDI Claudio
 16. Firma del responsabile della dichiarazione:
 (Firma)
 17. Data di emissione:
 23/04/2016
 18. Nome e cognome del responsabile della dichiarazione:
 Dott. Ing. GAYRALDI Claudio
 19. Firma del responsabile della dichiarazione:
 (Firma)
 20. Data di emissione:
 23/04/2016
 21. Nome e cognome del responsabile della dichiarazione:
 Dott. Ing. GAYRALDI Claudio
 22. Firma del responsabile della dichiarazione:
 (Firma)

Zdjęcie 52



Zdjęcie 53



Zdjęcie 54



Zdjęcie 55



Zdjęcie 56



Zdjęcie 57



Zdjęcie 58



Zdjęcie 59



Zdjęcie 60



Zdjęcie 61




Zdjęcie 62



Zdjęcie 63



Zdjęcie 64

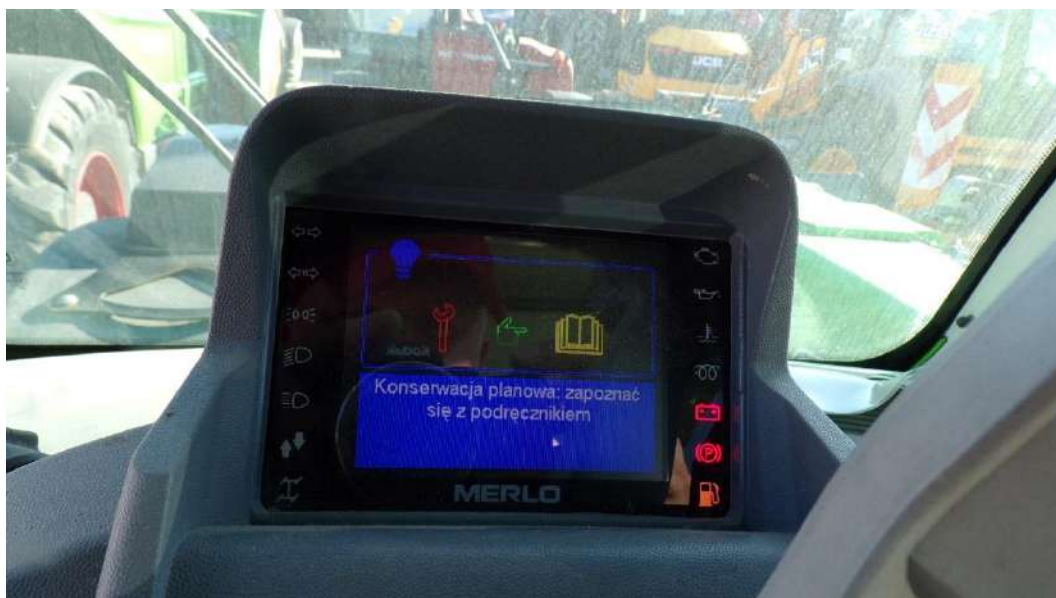

Zdjęcie 65



Zdjęcie 66



Zdjęcie 67



Zdjęcie 68



Zdjęcie 69

*Zdjęcie 70*

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. Do powyższych wartości nie doliczono podatku VAT.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne), uszkodzenia oraz braki powstałe po przeprowadzonych oględzinach oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wyceny powstałe z przyjęcia za podstawę informacje od użytkownika lub zlecającego o stanie przedmiotu lub dokumentów z nim związanych, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu rzeczywistego było przez wykonawcę wyceny niemożliwe lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
7. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych. Nie badano również poprawności i sposobu zainstalowania tabliczki znamionowej i numerów identyfikacyjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych tam podanych.
9. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.
11. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
12. Wycena nie obejmuje kosztów ewentualnego demontażu oraz ponownego montażu w innym miejscu zainstalowania.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu.