Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01004/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Numer rejestracyjny	GSP6Y26
Rok produkcji	2020
Numer VIN	WBACV410909E17584

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	02.11.2026
Raport na dzień	02.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01004/26

Dane pojazdu - kod EC 0139130

Numer rejestracyjny / numer VIN	GSP6Y26 / WBACV410909E17584
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.11.2020 / 72
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	128692 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	127200 / 1492
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Typ	X5 xDrive25d sport-aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.08.2019 - 30.04.2023
Pojemność silnika (ccm)	1995
Moc kW / KM	170 / 231
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info
- Asystent parkowania
- Asystent uwagi
- Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk
- Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie
- Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
- Concierge Services (Serwis Informacyjny)
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
- Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Dywaniki welurowe
- Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy

- Felgi aluminiowe 18", V Spoke 618, z ogumieniem 255/55
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Auto Start/Stop
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazda 2x USB oraz 3x 12V
- Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
- Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
- Kamera cofania
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
- Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane
- Lakier uni
- Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlenie powitalne
- Podłokietnik przedni i tylni
- Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport
- Przycisk Start/Stop
- Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
- Real Time Traffic Information
- Reflektory LED z przodu i tyłu
- Relingi dachowe, satynowe aluminium
- Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB
- Szyby atermiczne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec
- Tele Services
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Usługi zdalne
- Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku
- Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W
- Zestaw naprawczy do opon

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Asystent świateł drogowych (V)
- Fotele przednie ogrzewane (V)
- Hak holowniczy składany elektrycznie
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km (V)
- Pakiet sportowy M (V)
  - □ Adaptacyjne zawieszenie M
  - □ Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec
  - □ Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat

- □ Kierownica sportowa M
- □ Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk
- □ Pakiet aerodynamiczny M
- □ Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
- □ Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line
- □ Tapicerka skórzana Vernasca
- □ Układ hamulcowy sportowy M


- Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne (V)
- Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam (V)
- Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line o rozszerzonym zakresie (V)
- Systemy asystujące kierowcę, pakiet (V)
  - □ Asystent martwego pola
  - □ Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
  - □ System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu
- Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.

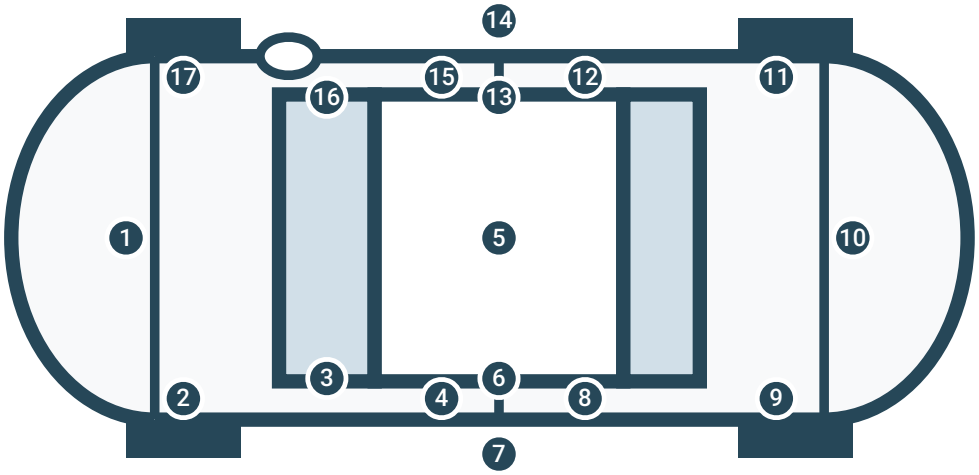

Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.

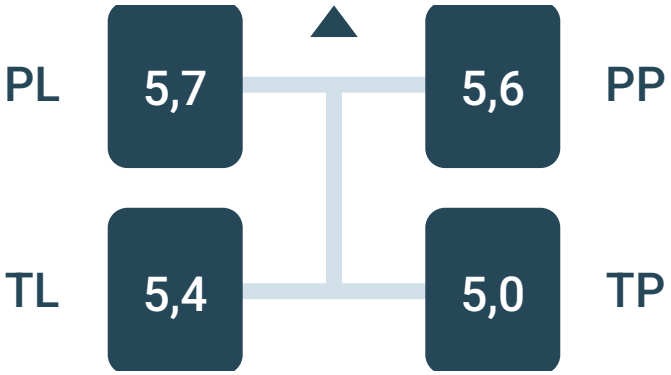

Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Goodyear	Eagle F1 asymmetric 3 SUV	275/45 R20	5,6
PL	Goodyear	Eagle F1 asymmetric 3 SUV	275/45 R20	5,7
TP	Goodyear	Eagle F1 asymmetric 3 SUV	305/40 R20	5,0
TL	Goodyear	Eagle F1 asymmetric 3 SUV	305/40 R20	5,4

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika przedniego prawego	Zaprawki lakiernicze
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Nieprawidłowy montaż
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Koło kierownicy	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Pojazd wyposażony w hak holowniczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:

Niesprawny system multimedialny (infotainments) - monitor środkowy nie reaguje na dotyk, nie działa touchpad, brak możliwości zamknięcia powiadomień. nie ustalono działania kamer cofania. brak możliwości odczytu historii serwisu

Kontrolki / komunikaty

Check engine, przegląd serwisowy

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Komunikaty: check engine, wymagany serwis oleju silnikowego, termin przeglądu przekroczony o 800 KM, niski poziom płynu do spryskiwaczy.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:

29.09.2026 - zgłoszenie kradzieży pojazdu
08.10.2026 - odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwania
Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	101
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe


















GSP 6Y26



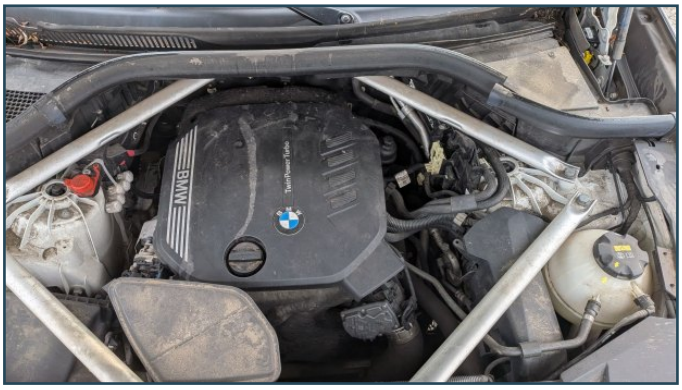


BMW
TwinPower Turbo


TOTAL
Nazwa oleju
5W40
Stan licznika
110 356
Data
09.09.2025
WYMIENIONO FILTR:
POWIETRZA
OLEJU
PALIWA
KABINOWY
NASTĘPNA WYMIANA OLEJU
Stan licznika
120 356
Data
09.09.2026
















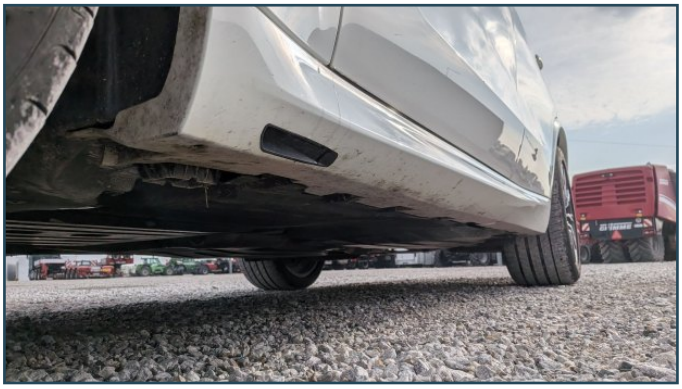


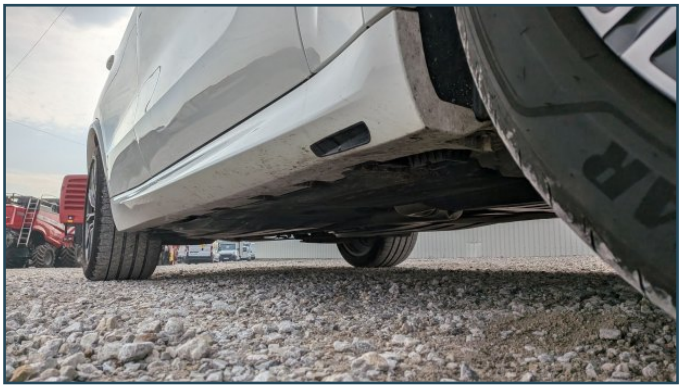

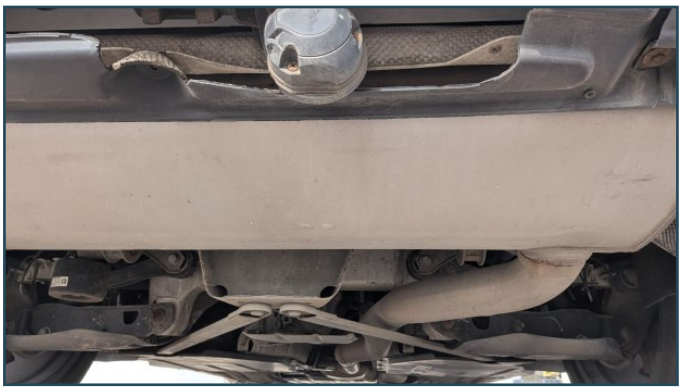





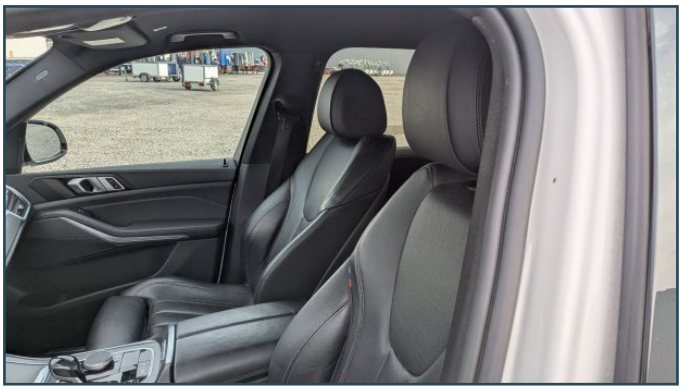






0 km/h
Termin przegl. minął
800 km
0 km/h
30
465 km
10:56
Total 128692 km
COMFORT
P
+8.0 °C
1/min 0
x1000
COLD




Check Control
Wymogi serwisowania oleju silnikowego
Skontaktuj się z serwisem
Zamknij powiadomienie




COMFORT
ECO PRO
ADAPTIVE
AUTO H




Check Control
Wymogi serwisowania oleju silnikowego
Skontaktuj się z serwisem
W razie nieprzestrzegania wymogów serwisowania w pojeździe mogą wystąpić szkody następcze. Natychmiast zlecić przegląd oleju silnikowego w serwisie.
Zamknij powiadomienie



Check Control
Wymogi serwisowania oleju silnikowego
Skontaktuj się z serwisem
Zamknij powiadomienie


Check Control
Wymogi serwisowania oleju silnikowego
Skontaktuj się z serwisem







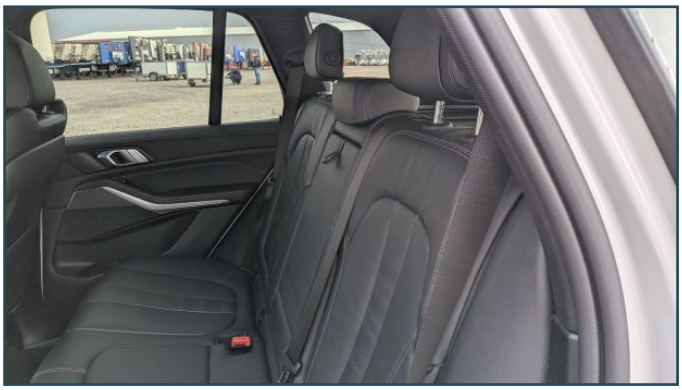




















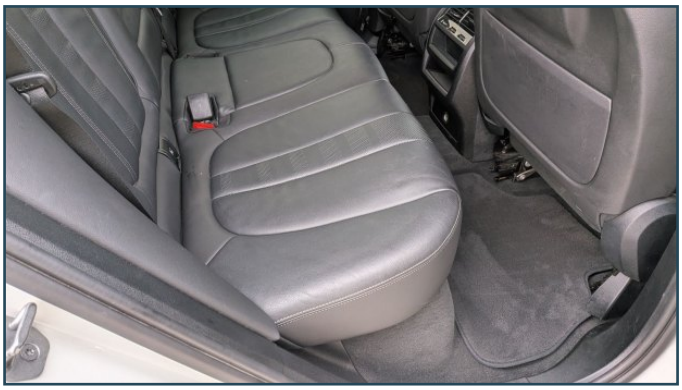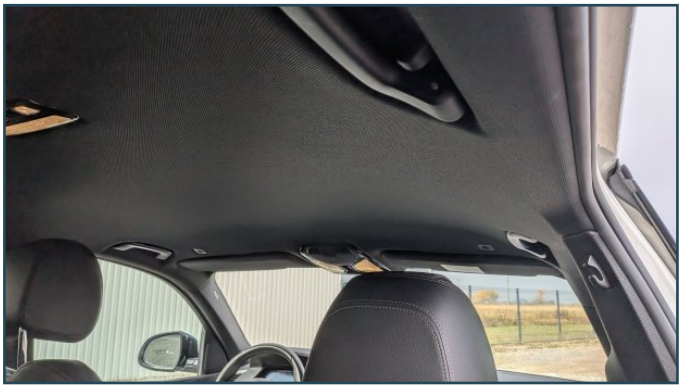



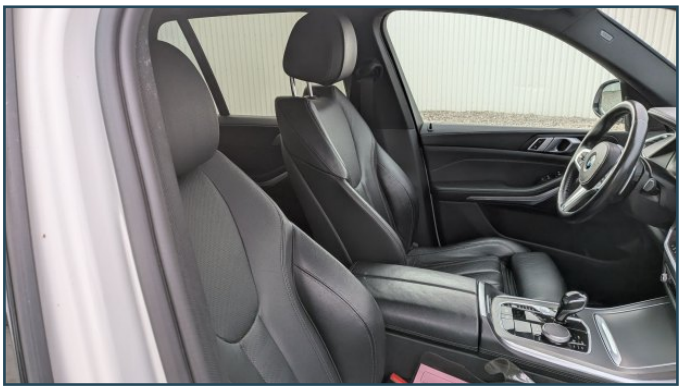



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1918
WBACV410909E17584
2820 kg
5520 kg
1- 1285 kg
2- 1610 kg
Bayerische Motoren Werke AG DE-80788 Muenchen


WBACV410909E17584











Zdjęcia uszkodzeń





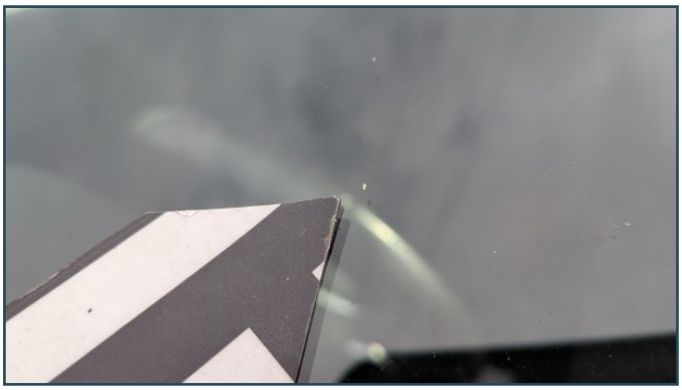


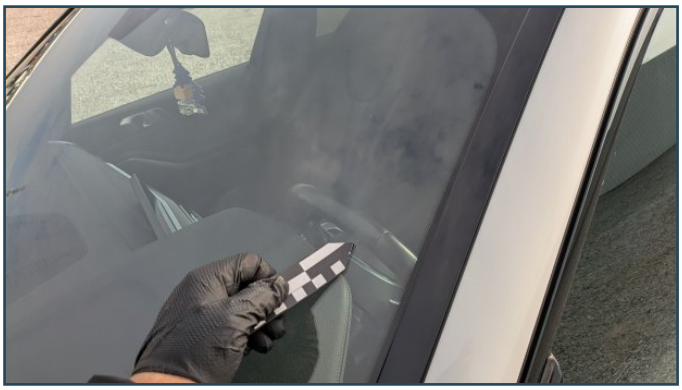










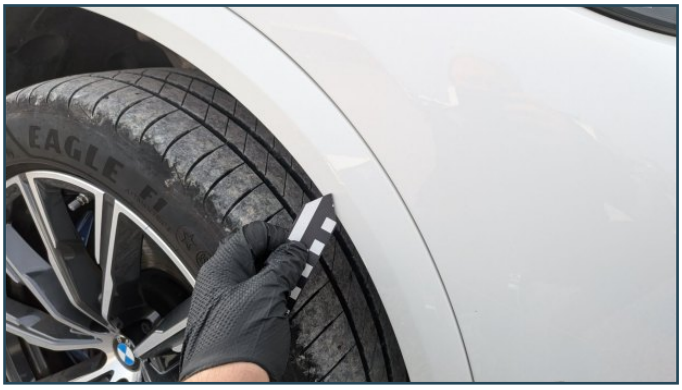


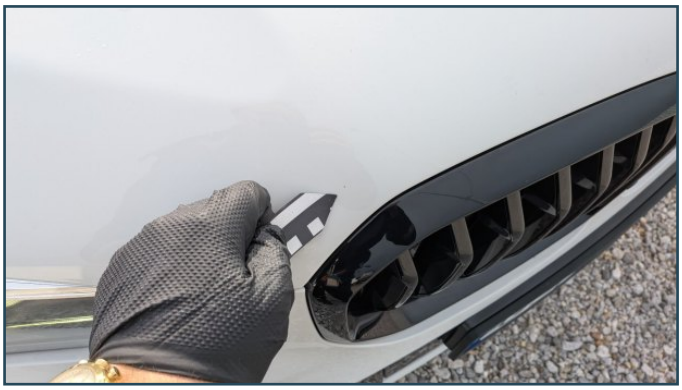




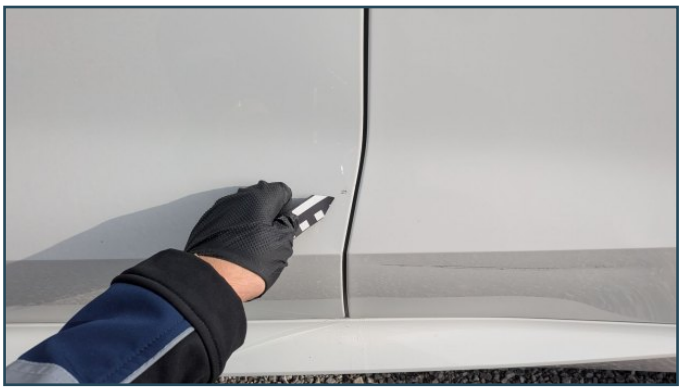



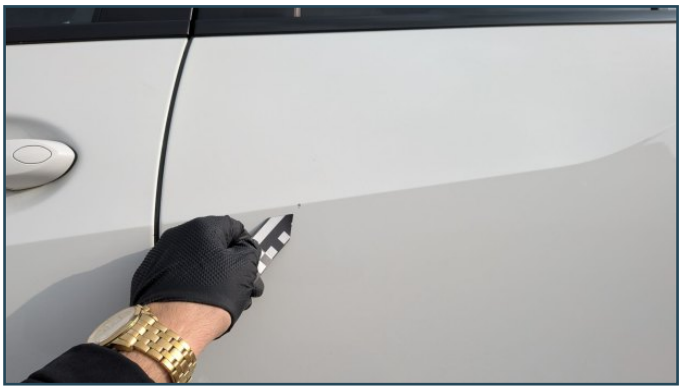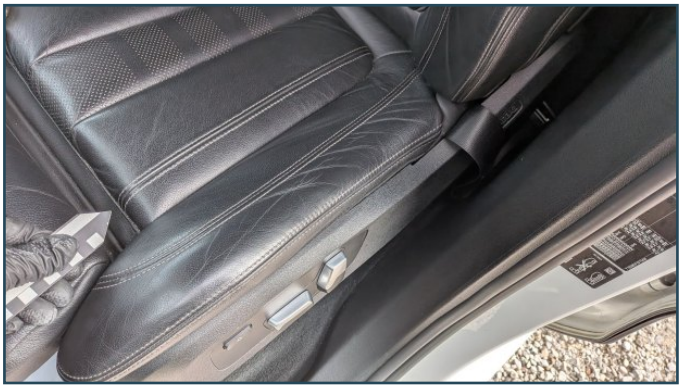




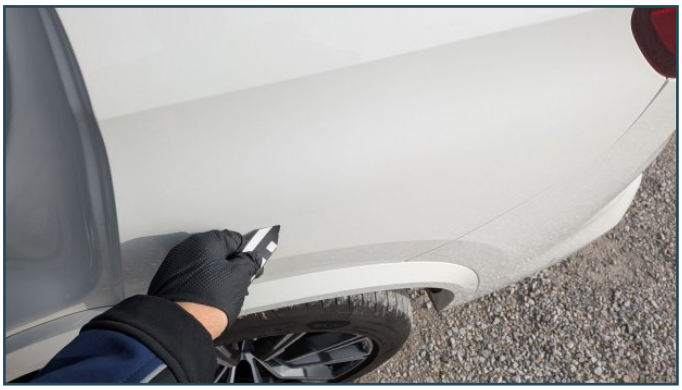





Dokumenty pojazdu

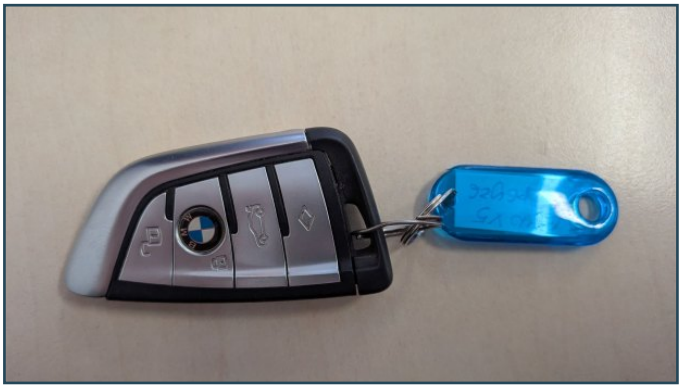

Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny

porder/3346718/WK/dr1.1740385697752.jpg



Dowód rejestracyjny

porder/3346718/WK/dr2.1740385714342.jpg

