Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01042/26**
Data:	6 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Opel
Model	Movano CDTI Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 21-24
Numer rejestracyjny	WE7H011
Rok produkcji	2022
Numer VIN	VXEYCBPFCNG016719

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	10.11.2026
Raport na dzień	10.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01042/26

Dane pojazdu - kod EC 0154316

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE7H011 / VXEYCBPFCNG016719
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	31.10.2022 / 49
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	197631 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	164500 / 33131
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Opel
Model	Movano CDTI Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 21-24
Typ	Movano CDTI L3H2 Edition
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.12.2021 - 31.10.2022
Pojemność silnika (ccm)	2179
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 080 / 1 420
Rozstaw osi 1 / 2	4 035

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Airbag kierowcy
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Immobilizer
- Kolumna kierownicy regulowana przód-tył
- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- Drzwi tylne nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 st.
- Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach, regulacją podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szuflada
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Klimatyzacja sterowana ręcznie + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
- Koło zapasowe pełnowymiarowe

- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Radio Multimedia z 5" ekranem dotykowym, radio DAB, 4 głośniki, USB, Bluetooth, Apple, Android
- Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane z podłokietnikiem, ze składanym oparciem środ. w stolik
- System ogrzewania z recyrkulacją powietrza
- Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.
- Tapicerka tekstylna Darko
- Uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
- Zagłówki komfortowe w fotelach przednich
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Lakier uni
- Nadkola boczne kół w kolorze czarnym
- Pełna przegroda kabiny oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego
- Schowek w środkowej części kokpitu, zamykany + uchwyt na telefon
- System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
- System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomagania ruszania na pochyłościach
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do zabezpieczania ładunku
- Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu)
- Zderzaki, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy (V)

Inne


- Zabudowa specjalistyczna

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.

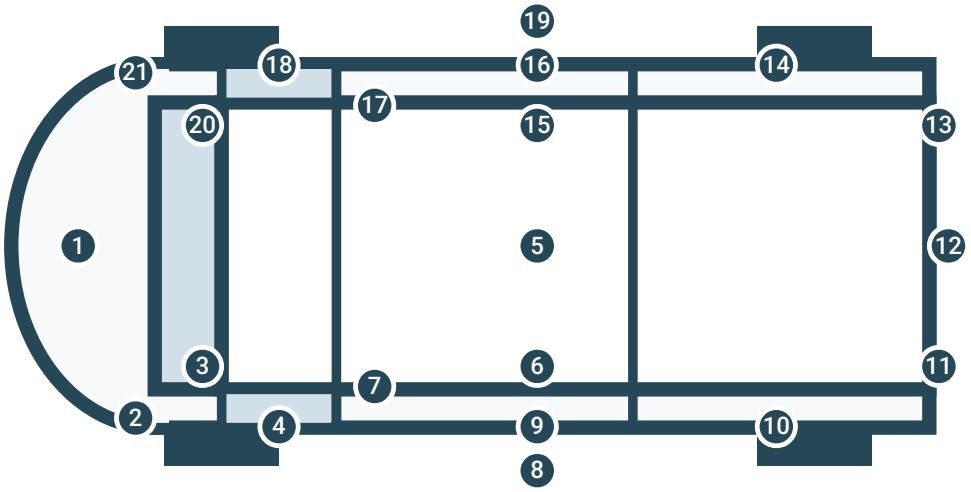

Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.

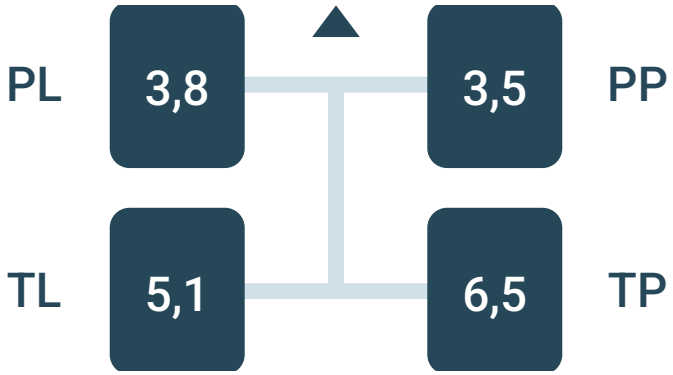

Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	VanContact 100	215/70 R15C	3,5
PL	Continental	VanContact 100	215/70 R15C	3,8
TP	Continental	VanContact 100	215/70 R15C	6,5
TL	Continental	VanContact 100	215/70 R15C	5,1

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Dach stały	Odpryski lakieru
Słupek przedni prawy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Zarysowanie, wgniecenie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Błotnik przedni lewy	Odpryski lakieru
Słupek przedni lewy	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Ściana boczna tylna lewa	Odpryski lakieru
Zderzak tylny	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Ściana boczna tylna prawa	Zarysowanie
Ściana boczna środkowa prawa	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Słupek środkowy prawy	Ubytek w karoserii/dziura
Lusterko prawe	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Obudowa panelu radia	Zarysowanie
Fotel środkowy	Zabrudzenie
Podłoga komory ładunkowej	Inne
Izolacja drzwi tylnych lewych	Pęknięcie
Izolacja drzwi tylnych prawych	Pęknięcie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Na karoserii ślady po naklejkach - powłoka lakiernicza wymaga polerowania. obudowa panelu radia - przetarcie/zarysowanie powierzchni. słupek środkowy prawy - niefabryczne otwory. podłoga komory ładunkowej (tworzywo) - dziura/ubytek. izolacja drzwi tylnych lewych i prawych uszkodzona (pęknięcia).

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Inne-komentarz
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:

Wydłużony czas rozruchu silnika. po uruchomieniu silnik zadymił - dym z układu wydechowego występuje nadal przy zwiększonych obrotach silnika. słyszalny pisk paska napędu osprzętu. widoczne zapocenia silnika.

Kontrolki / komunikaty

Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Brak kontrolek na desce rozdzielczej.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	127
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNDIvMjY.c36923fa5a2bc15f5e8b4e9f817ef404

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe


















WE 7H011



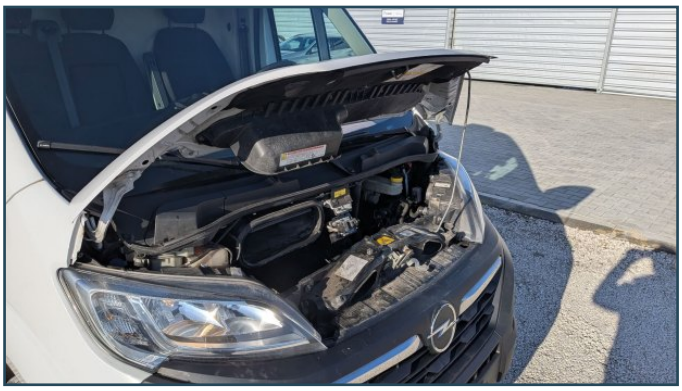


TEXACO
Havoline
Olej Delo
Techron
Przegląd
Filtr: Pow. Oleju Paliwa A/C
Następna wymiana
Przebieg:
Data:




















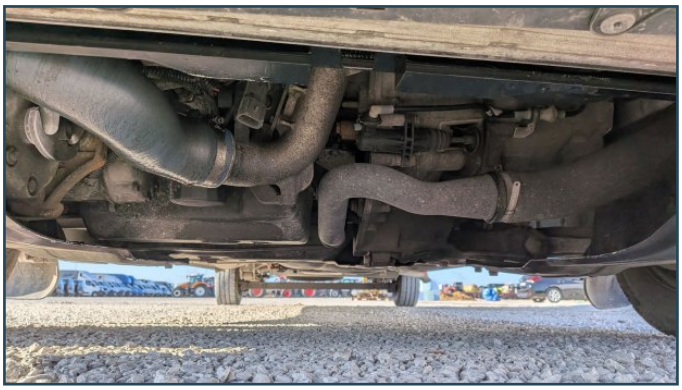










ADAPTER M1N1
Miejsce montażu:
PRZY BEZPIECZNIKACH
PO LEWEJ
Nr plomby:BPL0607799
Kolor: fioletowy
SN cz.r. 26840354
Tachografy Hanna Jakubowska
05-500 Mystadło, Kuropatwy 25
PL0027 (510 000 054
Data: 2026-07-13
l= 1983mm, 215/70R15
w, k= 9404imp/km
VIN VXEYCBPFCNG016719
SN 22774292
Plomba cz.r. BPL0607797
GNSS wewn., DSRC 22774292
TRANSPORT TOWAROWY






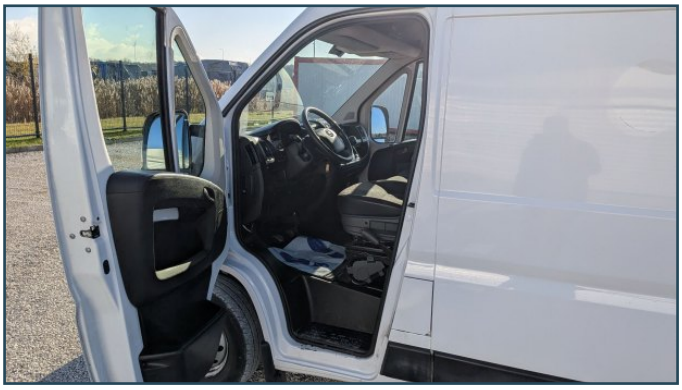



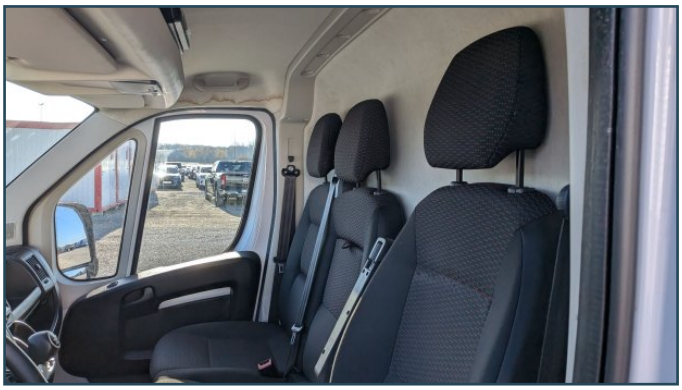



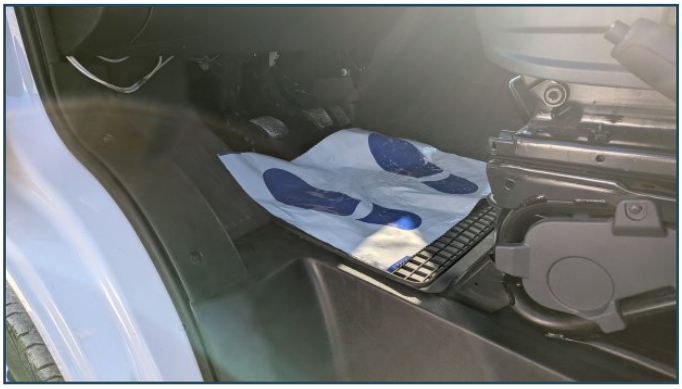










R1
246


ASR
OFF


10:15
RMF FM
EskaROCK
TOK FM
Wszy.
FM
RMF FM
91.00
MHz
Przegl.
AM/DAB
Nastaw
Info
Audio
RADIO
MEDIA
TRIP
PHONE
MORE


Webasto


CANC
RES





VDO
11 15
0km/h
DUT 197498.7km
OK







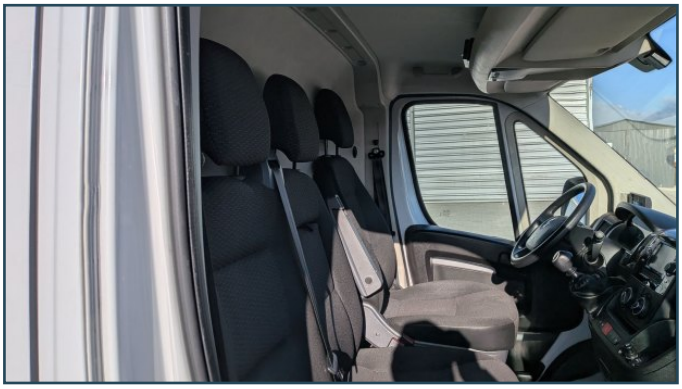






AUTOMOBILES PEUGEOT
e3*2007/46*0045
VXEYCBPFCNG016719
3500 KG
6000 KG
1 1870 KG
2 2000 KG
2-10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
OPEL
0,51
200631059


VXEYCBPFCNG016719












Zdjęcia uszkodzeń









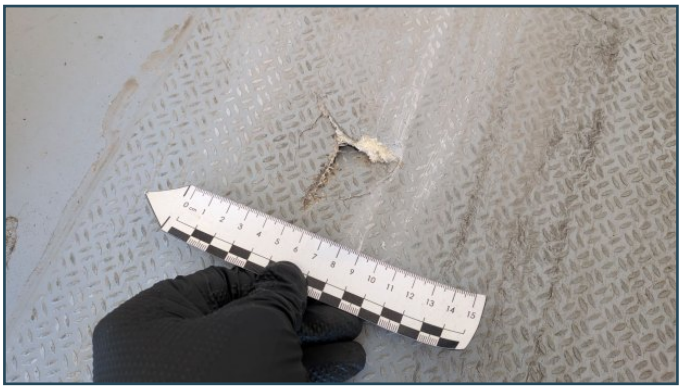



















MEDIA
TRIP
PHONE




RMF FM
91.00



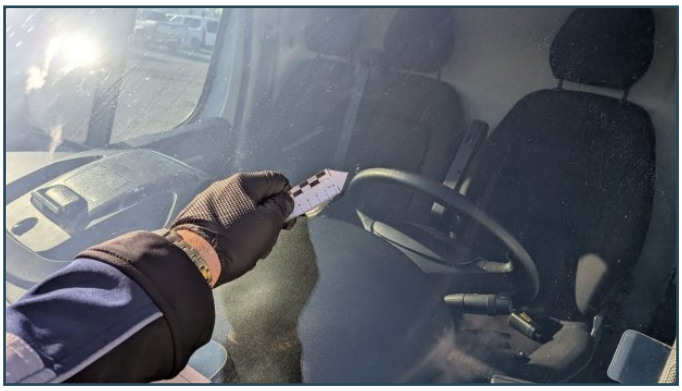

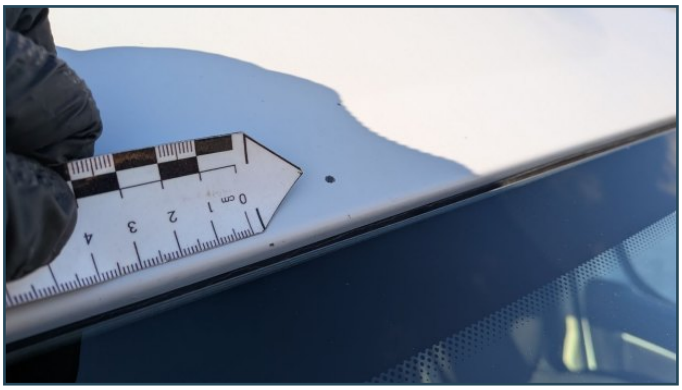


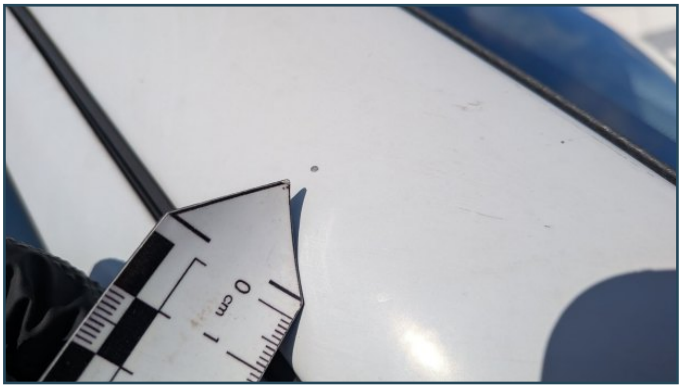

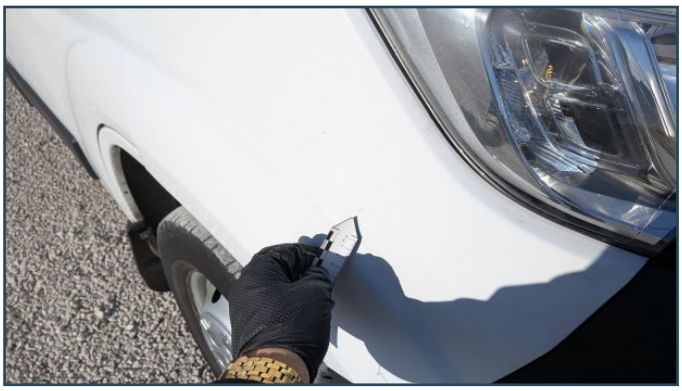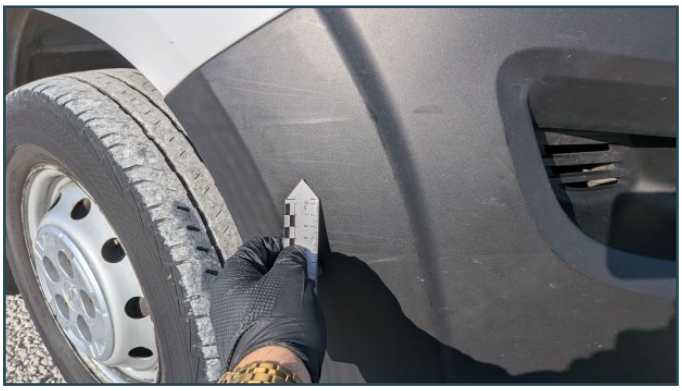






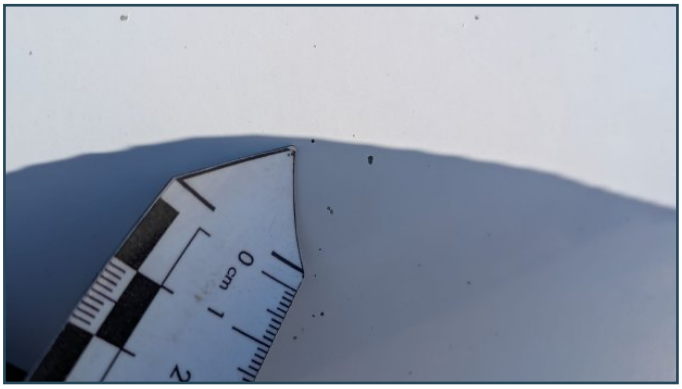




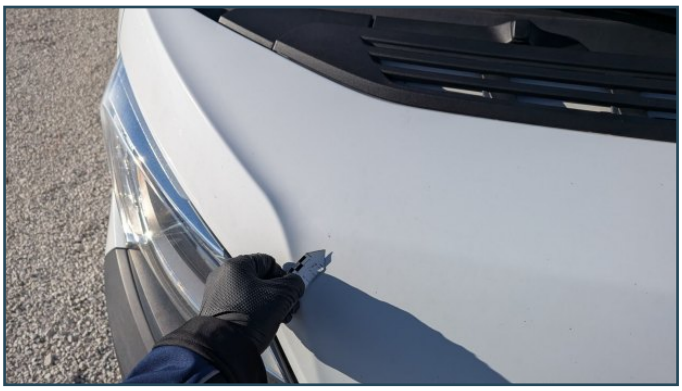






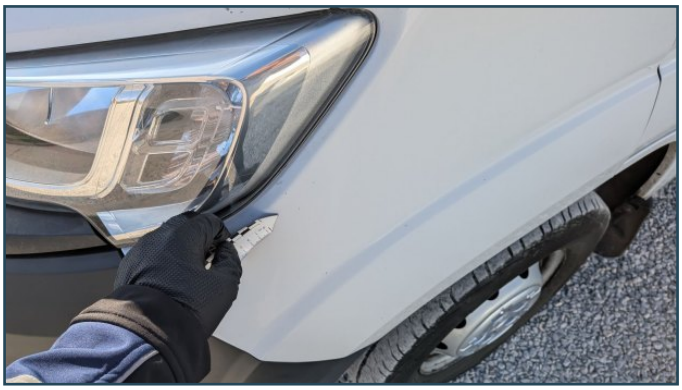








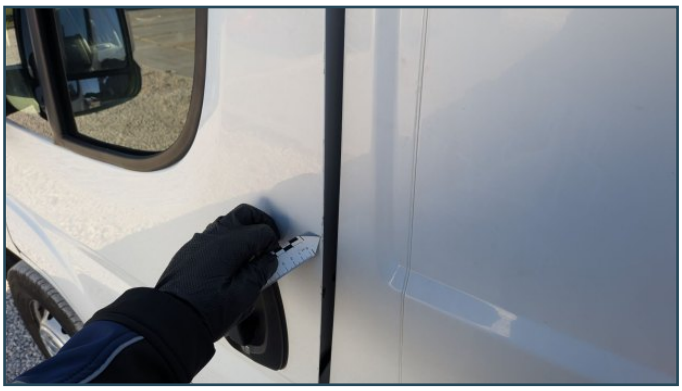








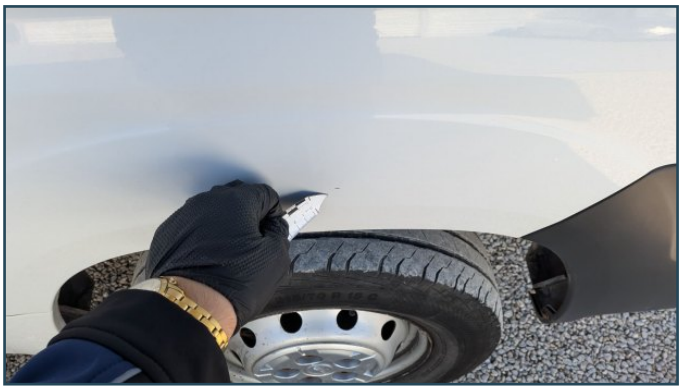








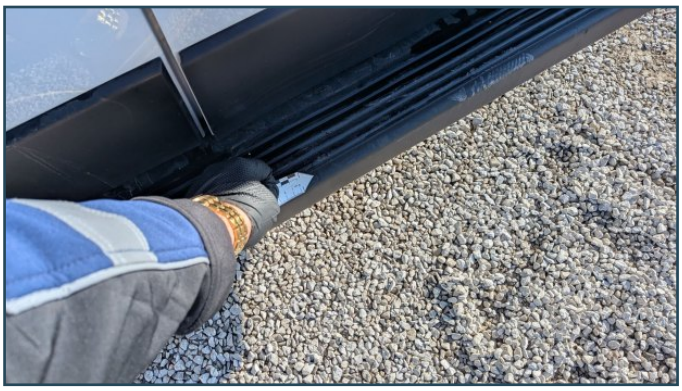



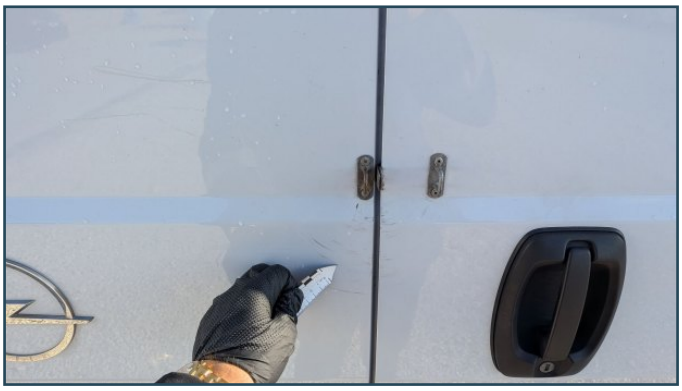






























Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



